

آموزش

Micro Station

WWW.Survey-Group.ir

Email: Salehjamali@Gmail.com

فصل اول


تنظیمات در Micro Station

به طور کلی تمام تنظیمات در این نرم افزار از طریق منوی setting قابل دسترسی بود. و به طور کلی به شامل موارد زیر است.

Tools Setting این فرمان به صورت خود به خود با اجرای هر کدام از ابزارها خود به خود فعال شده و برای استفاده از زیر فرمان های هر ابزار کاربرد دارد.


DGN File Setting

تمامی تنظیمات فایلی که مشغول ترسیم آن هستیم از جمله مقیاس ترسیم، احاد ترسیم، قفل زاویه ای، تنظیمات مدیریت نمایش در آن وجود دارد. به طور مثال در این مورد شما پنجره ای مربوط به مقیاس نمایش را مشاهده می کنید.

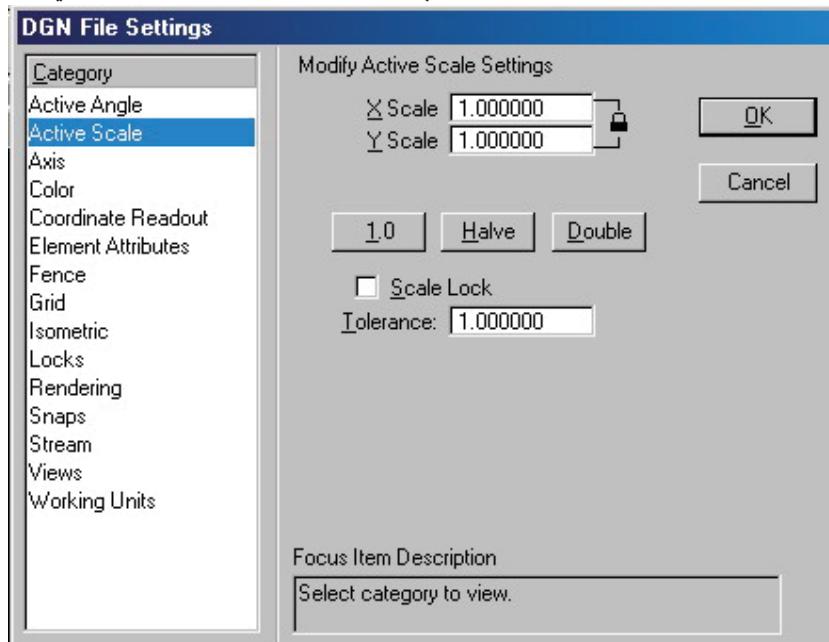

Color table

در این قسمت تمامی ۲۵۶ رنگی که در این نرم افزار وجود دارد قابل مشاهده و استفاده می باشد

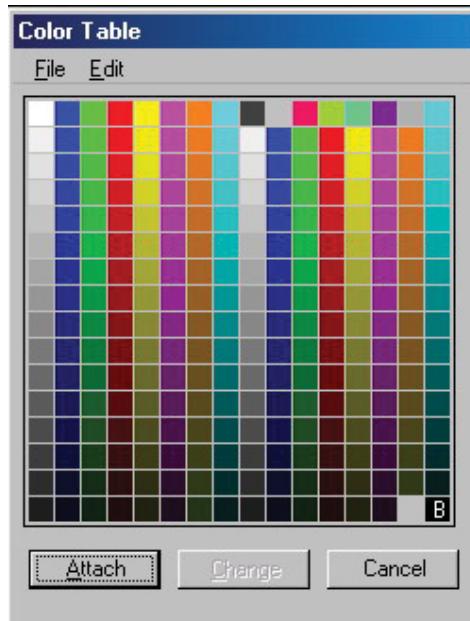


Manage View Groups window

این قسمت از تنظیمات در پنجره Setting فرلر ندارد و به مجموعه هشت پنجره نمایشی گفته می شود که به کاربر اجازه می دهد که براساس نیازمندی خود انها را تنظیم کند دسترسی به انها ساده و از راه های مختلف ممکن می باشد. در زمانی یک فایل جدید را می گشاییم نما های شماره ۱ و دو به صورت پیش گزیده فعل می کند محل این تنظیمات به صورت پیش فرض در قسمت پائین صفحه قرار دارد که با کلیک بر روی شماره نمایش می توانید انها را فعل یا غیر فعل کنید (در شکل زیر نما های شماره ۱، ۲ و ۳ فعل و بقیه غیر فعل می باشد).



تذکر: بسیاری از فرامینی که در این مقاله مورد بحث قرار به صورت پیش گزیده نمایش داده نمی شود و کاربر به صورت ویژه باید انها را فراخوانی کند. این مهم از طریق فعل کردن مسیر Tools>Tool Boxes یا با استفاده از میانبر Ctrl+T انترا فعل کنید. تا پنجره مذکور باز شود. با گذاشتن تیک و زدن دکمه OK هر کدام از جعبه ابزار های مورد نظر بازخواهد شد.

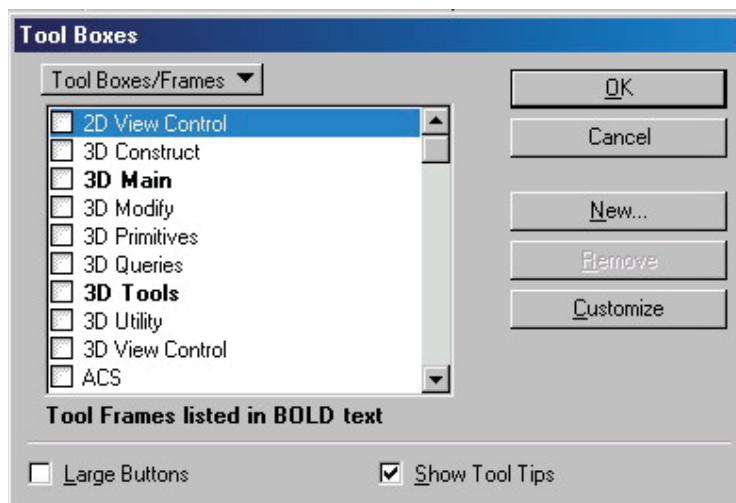


شما برای فعل کردن این فرمان کافیست از منوی View Attributes Setting گزینه View Attributes میانبر Ctrl+B گرفته تا فعل شود در پنجره فوق کاربر در مورد مسائل زیادی از جمله نمایش یا عدم نمایش صفات تصمیم گیری کنید.

استفاده از پنجره انتخاب تنظیمات :

برای ساده و موثر کردن طراحی در جهان واقعی و برای ترقی استاندارد های طراحی کاربر می تواند از این پنجره به طور موثر استفاده کنید. این



پنجره امکان سرشناسی تنظیمات فعل و انتخاب ابزار ترسیم را با یک یا دو کلیک فراهم می کند. برای باز کردن این پنجره از منوی Setting گزینه Manage را انتخاب می کنیم. تا پنجره ای مطابق شکل روی رو باز شده که در آن تنظیمات پیش گذرید را مشاهده می کنیم. برای انتخاب یک حالت جدید کافیست از منوی Open گزینه File را انتخاب می کنیم سپس فایلی که تنظیمات در درون آن ذخیره شده است به نرم افزار معرفی می کنیم برای ویرایش تنظیمات طراحی کافیست از همان منو گزینه Edit را انتخاب کنید تا پنجره ای شبیه پنجره زیر باز شود. که از طریق ان می توان اقدام به ویرایش مدل های موجود یا ایجاد فایل جدید نمود.

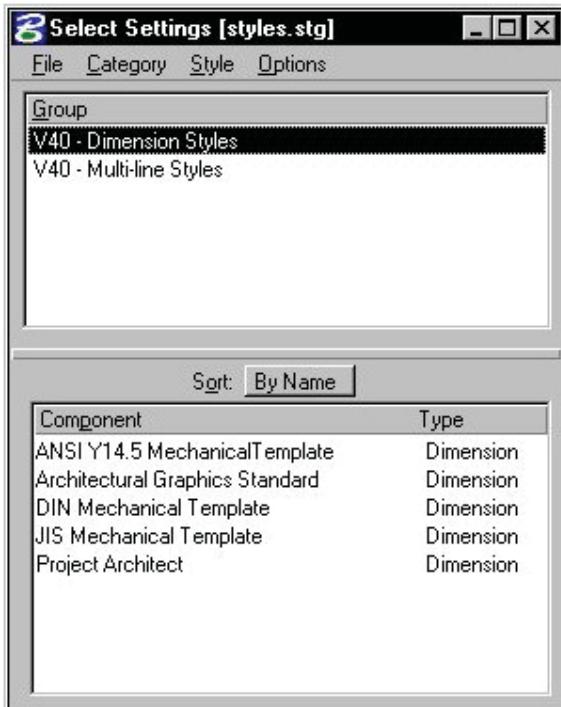


(Large) Select Settings window (Options > Large Dialog)

فصل دوم

استفاده از ابزار های ترسیم

در این نرم افزار هم ابزار ترسیم و اصلاح در گوش سمت چپ صفحه نمایش قرار دارد (مانند نرم افزار Auto Cad) البته لازم به گفتن نیست که این دستورها از طریق منو ابزار این نرم افزار نیز قابل دسترسی است(یکی از معایب بزرگ این نرم افزار نداشتن خط فرمان که باعث کند شدن کاربر میشود). در کنار بعضی از ابزارها یک مثبت کوچک دیده می شود که با بردن اشاره گر موس به روی آن و نگاه داشتن حالت های مختلف یک فرمان نمایش داده و شما می توانید از این منو فرمان مورد نظر خود را انتخاب کنید. حالات مختلف تولید خط برای نمونه می توانید در عکس زیر ببینید که به زودی در مورد همه انها توضیح خواهم داد.

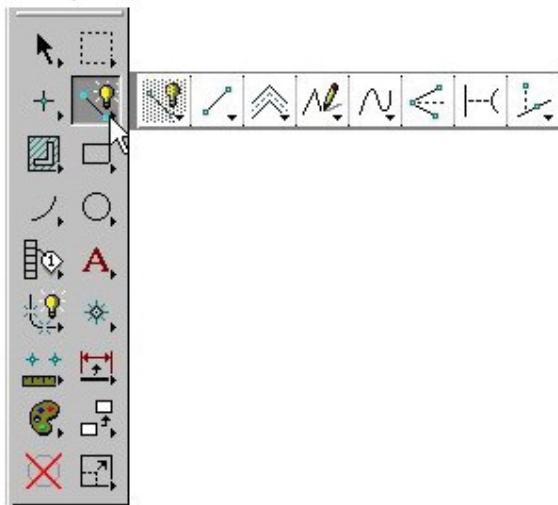

برای حذف یکی از عناصر طراحی شده کافیست از را انتخاب کرده از Main frame ایکونی که علامت ضربدر قرمز بر روی آن قرار دارد را انتخاب کنید یا از روی صفحه کلید دکمه Delete را فشار می دهیم.


جعبه ابزار تولید خط(Liner Element Tool box):

در این نرم افزار روش های مختلفی برای تولید خط وجود دارد که به قرار زیر است. به محظ اینکه بر روی هر کدام از این فرمان ها کلیک کنید یک پنجره کوچک در پائین صفحه دست راست گشوده می شود که حاوی Option هر فرمان است. ترسیم دقیق خطوط در این نرم افزار به صورت مختصات قطبی (طول، زاویه) و مختصات کارتزین (X, Y) می باشد. برای تعیین خصوصیات دیگر خط مانند رنگ نوع و ضخامت می توان از طریق نوار ابزار بالای صفحه ترسیم استفاده کرد.




Line

برای رسم یک خط ساده منفرد از این فرمان استفاده می شود. برای فعل کردن این فرمان کافیست برنماد بالا در پنجره Line Elements کلیک کنیم. برای شروع عملیات ترسیم ابتدا بر نقطه شروع کلیک می کنیم (توصیه: می کنم در هنگام استفاده از این فرمان نوع مختصات نمایش داده شده AccuDraw Tools را در حالت کارتزین قرار دهید چرا که پنجره Manager این فرمان اقدام به نمایش مختصات قطبی می کند). و سپس در صورتی مختصات نقطه پایان معلوم باشد معلوم باشد انها را در فیلد های Accu Draw وارد می کنیم و تیک جلوی آنها را فعال کرده تا مقادیر در فیلد ها ثبت شود با فشردن دکمه Enter خط ترسیم شده و اماده در یافت مقادیر بعدی می شود. در صورت داشتن مختصات قطبی می توانید در پنجره Manage Tool این فرمان که بید از اجرا به صورت خود به خود باز می شود مقادیر طول و زاویه را داده با فعال کردن تیک ثبت کرده و باز فشار دادن کلید Enter خط ترسیم شده را مشاهده نمایید. با کلیک سمت راست روند فرمان متوقف می گردد.

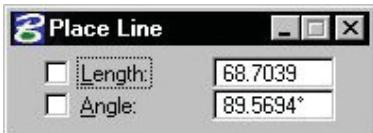


SmartLine

این فرمان در واقع حالت کامل تر همان فرمان بالا است که استفاده از این خطوط باعث زنجیر شدن خطوط یا کمان های جدا از به صورت یک عنصر واحد می شود. برای فعل کردن این دستور نماد انرا که به صورت شکل بالا است از منوی انتخاب می کنیم. تا پنجره Place smart line باز شود در قسمت Segment Type شما می توانید یکی از دو حالت Line (برای کشیدن خط) یا Arc (برای کشیدن کمان) را انتخاب کنید. برای رسم خط انتخاب کنید. در قسمت Vertex type شما می توانید در مورد تیز بودن یا گرد بودن و مقدار گرد بودن تصمیم بگیرید.

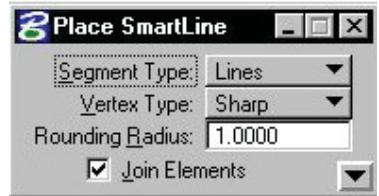


Multi-line

برای کشیدن خطوط چند تایی از این فرمان استفاده می شود. استفاده می شود روش کلی کار شبیه کشیدن خطوط معمولی تنها چیز متفاوت برای این فرمان وجود دارد گزینه Place by می باشد. مشخص می کند که علامت موس در بالا، پائین، وسط خط کار قرار داشته باشد. دکمه Close Element باعث پایان این فرمان می شود

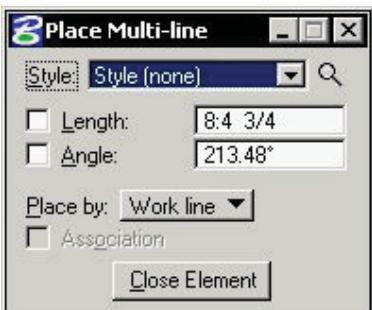



Stream Line String

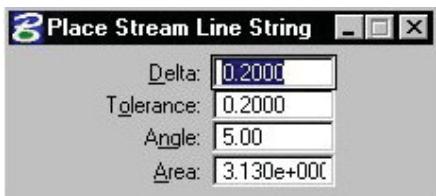

این خط در نگاه اول شبیه خط خطی کردن صفحه ترسیم به نظر می رسد اما اشتباه نکنید این خط هم برای خودش کارایی خاصی دارد. نخستین کارایی این خط در ترسیم و **Digitizing**. کردن عکس هاست. با این روش کاربر بدون وارد مختصات زیاد بردارهای زیادی را تعريف کند. که پارامترهای آن شامل:

: تعریف حداقل فاصله بین دو نقطه به واحد فعال نرم افزار.

Tolerance: تعریف حداکثر فاصله بین دو نقطه به واحد فعال نرم افزار.

Angle: مقدار زاویه ای که باعث ثبت اطلاعات یک نقطه ساده به عنوان یک نقطه داده می شود

Area: مقدار مساحتی که باعث ثبت اطلاعات یک نقطه ساده به عنوان یک نقطه داده می شود برای ترسیم این خطوط ابتدا کافیست از منوی **Liner Elements** ایکونی را که در بالا مشاهده می کنید کلیک کرده سپس با انتخاب نقطه شروع و حرکت به در روی خطوط خود به خود عملیات ترسیم اغاز می گردد. و با انجام راست کلیک هم می توان به این دستور پایان داد



Point or Stream Curve

این فرمان خطوط منحنی شکل را ترسیم می کند و از دو **Method** برای این امر بهره می برد.

- **Points** که با کلیک کردن بر روی نقاط معلوم منحنی ها ترسیم می شوند

- **Stream** که همان مدل بالاست



Construct Angle Bisector

از این فرمان برای رسم نیمساز یک زاویه استفاده می شود. برای استفاده ابتدا فرمان فوق از پنجره **Liner Elements** انتخاب کرده سپس با کلیک بر روی یکی از نقاط غیر راس سپس نقطه راس و سپس نقطه غیر راس دیگر (ترتیب حتما باید به همین شکل باشد) کلیک کرده تا خط مورد نظر ترسیم گردد.



Construct Minimum Distance Line

از این فرمان برای پیوند دادن از دو شبیه نزدیک به هم و بسیار شبیه فرمان **Extent** در نرم افزار Auto Cad عمل می کند. برای استفاده از این فرمان از منوی **Liner Element** ایکون بالا را انتخاب می کنیم سپس با کمک موس یکی از دو شبیه مورد نظر را انتخاب می کنیم. سپس شبیه دوم را انتخاب نموده و به منظور تائید این عمل یک قسمت خالی صفحه نمایش را نیز کلیک کنید تا عملیات ترسیم پایان یابد.




Construct Line at Active Angle

از این فرمان برای ساختن خطوطی استفاده می شود که خطوط دیگر تحت زاویه خاصی قطع می کند. برای این منظور دو روش وجود دارد.

From Point : در این روش در واقع شما با معرفی پارامتر زاویه (در جهت عقربه های ساعت) و انتخاب یک شبیه خط با زاویه مورد نظر بر ان نقطه ترسیم می کنید و در صورتی که طول خاصی نیز مورد باشد می توان با فعال کردن گزینه **Lentgh** مقدار مورد نظر را نیز به نرم افزار معرفی کرد.

To Point : در این روش در واقع شما با معرفی پارامتر زاویه (در جهت عقربه های ساعت) و انتخاب یک شبیه خط با زاویه مورد نظر از ان نقطه ترسیم می کنید و در صورتی که طول خاصی نیز مورد باشد می توان با فعال

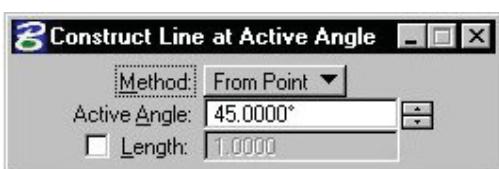


کردن گزینه Lentgh مقدار مورد نظر را نیز به نرم افزار معرفی کرد.



جعبه ابزار تولید بیضوی و دایره (Ellipses tool box)


این منو شامل شامل دو زیر فرمان برای تولید دایره و بیضوی است. در تصویر مقابل پنجره Ellipses tool box را مشاهده می کنید

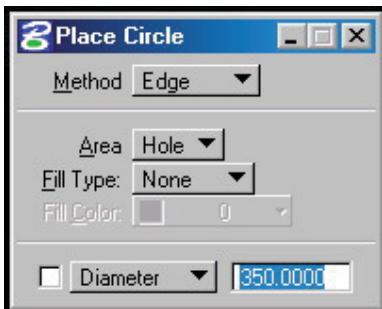

ترسیم دایره : برای ترسیم دایره گزینه Place a circle از پنجره مذکور انتخاب می کنیم به صورت خودکار پنجره Place a circle باز خواهد شد. در قسمت Method باید مشخص کنید که چه نوع دایره ای را خواهید کشید این نرم افزار به شما امکان کشیدن سه نوع دایره ۱- دایره های که یک نقطه را به عنوان مرکز آن را مشخص کنید (Center) ۲- دایره های که یک خط را به عنوان قطر آن معرفی کنید (Diameter). ۳- دایره بین دو موضوع محصور و یک عدد به عنوان شعاع یا قطر باید معرفی کنید (Edge) (یکی از کاربرد در ترسیم قوس ساده). از دیگر تنظیمات Area که مورد دایره به شکل یک جسم صلب (Solid) یا به شکل یک سوراخ (Hole) .



ترسیم بیضوی : برای ترسیم دایره گزینه Place Ellipse از پنجره مذکور انتخاب می کنیم به صورت خودکار پنجره از پنجره مذکور انتخاب می کنیم به صورت خودکار پنجره Place Ellipse باز خواهد شد

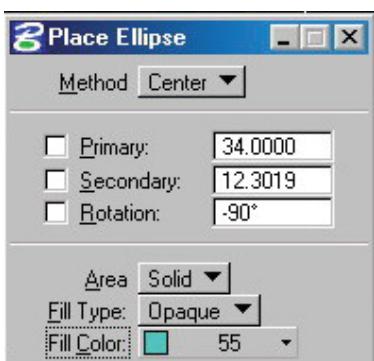

. در قسمت Method باید مشخص کنید که چه نوع بیضوی را خواهید کشید این نرم افزار به شما امکان کشیدن دم نوع بیضوی را می دهد. ۱- Center: ابتدا نقطه ای را به عنوان مرکز معرفی نموده سپس عناصری مانند Primary axis radius (شعاع قطر کوچک بیضوی) و Secondary axis radius (شعاع قطر بزرگ) با مبنای تعریف شده در نرم افزار.

۲- Edge: ترسیم در این روش با معرفی دو نقطه معلوم و معرفی پارامترهای بالا و یا سه نقطه معلوم و محاسبه پارامترها تو سط خود نرم افزار انجام می پذیرد.


جعبه ابزار ترسیم چند ضلعی ها (Polygons tool box)



Place Block

از این گزینه برای ترسیم مستطیل و مربع استفاده می شود. برای این منظور شما باید از منوی Polygons Tools ایکون بالا را انتخاب کند تا فرمان مذکور شروع شود. نرم افزار دو روش در اختیار شما قرار می دهد

۱. روش Orthogonal : که در ان شما یک خط را به عنوان قطر مستطیل به نرم افزار معرفی می کنید در این روش از مختصات محلی استفاده می شود (بدین معنی که معرفی اولین نقطه از خط به عنوان (0,0) تعیین می شود).
۲. روش Rotated: کاربر در این روش ایتدا یک خط برای طول و یک خط برای عرض تعريف می کند.

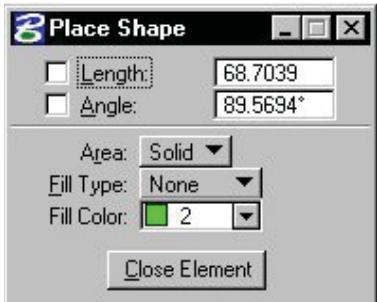


این فرمان برای تولید چند ضلعی ها به کمک یک سری داده ها چه به صورت قطبی و چه به صورت کارتزین مورد استفاده قرار می گیرد برای فعال کردن ان کافیست از منوی Polyline Tools ایکون بالا را انتخاب کنید . طبعا می توانید از طریق پنجره Place مقدار طول و زاویه را کنترل کنید.



برای ساختن چند ضلعی ها با گوشه قائم از این فرمان استفاده می شود. برای فعال کردن کافیست ایکون بالا در منوی Polygon Tools انتخاب کرده و سپس ترسیم را به صورت خطوط متعامد بر هم لنجام می دهیم .



از این گزینه همانطور که از نام ان پیداست برای کثیدن چند ضلعی های قائده مند استفاده می شود این چند ضلعی ها حداقل باید ۳ ضلع و حداقل می توانند ۴۹۹۹ ضلع داشته باشند برای فعال کردن کافیست ایکون بالا در منوی Polygon Tools انتخاب کنید برای ترسیم چنین شکلی نرم افزار سه روش مختلف را در اختیار شما قرار می دهد . در فیلد Edges تعداد اضلاع مورد نظر را می توانید وارد کنید. و در کادر Radius شعاع دایره تعريف (دایره میط یا دایره محاط).

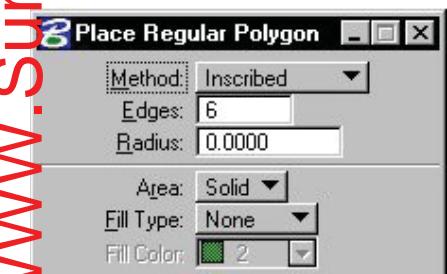

Inscribed : در این روش چند ضلعی محاط در دایره ای به شعاع تعريف شده است

Circumscribed : در این روش چند ضلعی محیط در دایره ای به شعاع تعريف شده است

By Edge : در این روش فقط کافیست تعداد اضلاع را مشخص کرده و سپس یکی از اضلاع را به صورت گرافیکی برای نرم افزار معرفی کنید.


جعبه ابزار تولید نقاط (Points tool box)



از این گزینه برای ترسیم نقاط فعل استفاده می شود. برای فعال کردن کافیست ایکون بالا را از منوی Points انتخاب کنید. سپس به صورت گرافیکی یا تحلیلی اقدام به معرفی مختصات نقاط نمائید.



از این فرمان برای ایجاد نقاط بین دو نقطه معلوم استفاده می شود. برای فعال کردن کافیست ایکون بالا را از منوی Points انتخاب کنید. سپس در پنجره مدیریت این فرمان در کادر Points تعداد نقاطی که مایل هستیم بین دو نقطه ایجاد شود را وارد کنید در واقع کاربر در این فرمان خطی را به نرم افزار معرفی می کنید که به تعداد مورد نظر نقطه تقسیم می شود. (دقت کنید که نقاط سر و ته نیز در این شمارش حضور دارند برای مثال در حالت روپرتو در بین نقاط ابتدایی و انتهایی دو نقطه تشکیل می شود)

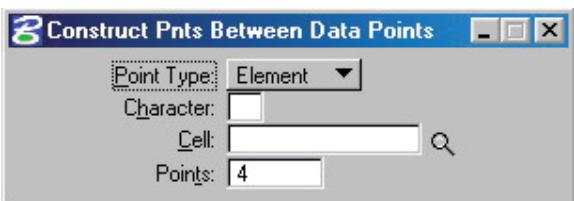

Project Active Point Onto Element

از این فرمان برای ایجاد یک نقطه فعال بر روی محل تقاطع دو عنصر استفاده می شود. برای فعال کردن کافیست ایکون بالا را از منوی Points انتخاب کنید. ابتدا یکی معرفی عنصر اول و سپس عنصر دوم که در این حالت نقطه به صورت یک علامت بعلاوه نمایش داده می شود



Construct Active Point at Intersection

از این فرمان برای ایجاد یک نقطه فعال بر روی یک تقاطع استفاده می شود. برای فعال کردن کافیست ایکون بالا را از منوی Points انتخاب کنید. ابتدا یکی معرفی عنصر اول و سپس عنصر دوم که در این حالت نقطه به صورت یک علامت بعلاوه نمایش داده می شود



Construct Points Along Element

از این فرمان برای ایجاد یک نقاط فعال بر روی خطوط به هم پیوسته استفاده می شود. برای فعال کردن کافیست ایکون بالا را از منوی Points انتخاب کنید. سپس در پنجره مدیریت این فرمان در کادر Points تعداد نقاطی که مایل هستیم بین دو نقطه ایجاد شود را وارد کنید و در مرحله انتها و ابتدای خطوط را انتخاب کرده تا ترسیم انجام شود



Construct Active Point at Distance Along Element


از این فرمان برای ایجاد یک نقطه در فاصله معینی از یک عنصر استفاده می شود. برای فعال کردن کافیست ایکون بالا را از منوی Points انتخاب کنید. سپس در پنجره مدیریت این فرمان در کادر Distance فاصله مورد نظر را وارکرده ابتدا عنصر مورد نظر را انتخاب می کنیم و سپس با انتخاب نقطه دیگری از همان عنصر جهت را برای ترسیم مشخص کرده تا ترسیم انجام شود.



Place Arc

جعبه ابزار تولید کمان ها (Arcs tool box)

از این فرمان برای تولید کمان (قوس) های دایره ای استفاده می شود. که می تواند ساعت گرد باشد برای فعال کردن این فرمان کافیست ایکون بالا را از منو Arcs انتخاب کنید. این فرمان دو شیوه برای رسم این نوع قوسها در اختیار کاربر قرار می دهد.

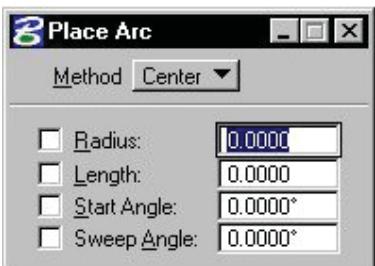

۱- Center : ابتدا نقطه ای را به عنوان مرکز قوس ساده چه به صورت گرافیکی و چه به صورت تحلیلی مشخص نموده. سپس پارا مترها مانند شعاع قوس (Radius) طول قوس (Length) زاویه نقطه شروع قوس نسبت به تعریف نرم افزار (Sweep Angle) زاویه مرکزی قوس (Start Angle) تعیین می شود.

۲- Edge : که در این حالت با معرفی گرافیکی سه نقطه معلوم از قوس تمام المان محاسبه و قوس ترسیم می شود.



این فرمان در واقع برای تولید نوع خاصی از کمان دایره ای که بصورت نیم بیضوی است. Sweep Angle ان برابر 180° درجه که سه نقطه از آن باید معلوم (نقاط در روی کمان) باشد. که با انتخاب گرافیکی انها ترسیم انجام می شود.



این فرمان در واقع برای تولید نوع خاصی از کمان دایره ای که بصورت یک چهارم بیضوی یا هلالی است. Sweep Angle ان برابر 90° درجه که سه نقطه از آن باید معلوم باشد (نقطه اول در شروع نقطه دوم در مرکز و نقطه سوم در پایان کمان باید قرار داشته باشد). که با انتخاب گرافیکی انها ترسیم انجام می شود.



از این فرمان برای اصلاح شعاع کمان استفاده می شود. برای استفاده از این فرمان ابتدا ایکون بالا را از منو Arcs انتخاب کنید. سپس کمان مورد نظر را انتخاب کرده. سپس به صورت گرافیکی یا تحلیلی (در این مورد بهتر است Accu Draw را در حالت قطبی قرار داده در کادر Distance مقدار فاصله را مشخص کنید). مقدار زاویه را مشخص می کنید.

تذکر: این فرمان فقط در مورد قوسهای دایر های ساده کاربرد دارد.



از این فرمان برای اصلاح زاویه کمان استفاده می شود. برای استفاده از این فرمان ابتدا ایکون بالا را از منو Arcs انتخاب کنید. برای اصلاح زاویه مرکزی : قوس مورد نظر را انتخاب کرده و چه به صورت گرافیکی و یا به صورت تحلیلی (در این مورد بهتر است Accu Draw را در حالت قطبی قرار داده در کادر Angle مقدار زاویه را مشخص کنید).

تذکر: این فرمان فقط در مورد قوسهای دایر های ساده کاربرد دارد.



از این فرمان برای کوتاه و بلند کردن طول محور استفاده می شود. برای استفاده از این فرمان ابتدا ایکون بالا را از منو Arcs انتخاب کنید. سپس کمان مورد نظر را انتخاب و سپس مقدار بزرگ یا کوچک شدن محور چه به صورت گرافیکی و چه به صورت تحلیلی مقدار آن را اصلاح کند.

تذکر : این فرمان برای دو مدل دیگر ترسیم کمان کاربرد دارد.

فصل سوم



تکنیکهای ترسیم و اندازه گیری

نقاط کمک رسم روی عناصر

در هنگام انجام دادن طراحی زمان زیادی صرف چرخاندن متصل کردن عناصر جدید به هم و یا اصلاح عناصر می کنید. در کار های دستی این کار به کمک چشم انجام می شود . ولی این کار در این نرم افزار خوبی دقیق ترانجام می شود. سیستم به شما اجازه می دهد مکان دقیق عناصر یا نقاط متقاضی بر روی عناصر را تعیین کنید برای این کار از نقاط کمک رسم تجربی استفاده می شود. کمک رسم ها به کمک گزینه Snap Lock settings تنظیم و کنترل می شوند. برای مشاهده این تنظیمات مسیر Setting>Locks>Full Locks

زیر ظاهر گردد. در صورتی که Snap Lock خاموش باشد نقاط تجربی روی نرم افزار قابل دسترس نیست. و در قسمت Mode حالت های مختلف این در دست رس هستند (این مدل ها در یک موي ابشاري و بعد گزینه Full هم قابل دسترس اند.

روش دیگر فعال سازی انها استفاده از پنجره Snap Mode که برای نماش ان کافیست کلید میانبر Ctrl+T را گرفته و از پنجره باز شده گزینه Snap Mode را انتخاب می کنیم تا پنجره زیر باز شود و حالت های مختلف استفاده از کمک رسم ها را نمایش دهد.

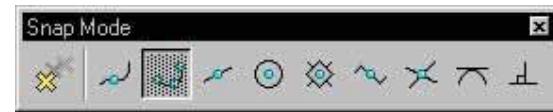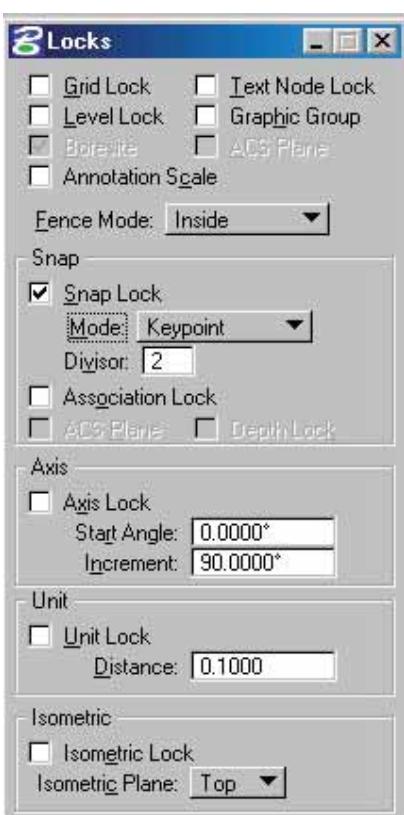

: به کمک این گزینه بین فعال بودن و یا فعال نبودن کمک رسم ها تصمیم گرفت کاربر می تواند به صورت تتها و یا در ترکیب با Accu Draw استفاده شود.

برای فعال کردن آن دسترسی به تنظیمات پیشرفته تر کمک رسم ها مسیر Setting>Snaps>Accu Snap را فعال می کنیم.

: در این حالت نزدیک ترین حالت نقطه به اشاره گر فعال می شود.

Keypoint : فعال بودن تمامی نقاط فعال (حالت پیش گزیده)

Midpoint : در این حالت کمک رسم های بین خطوط فعال می شوند

Center : در این حالت کمک رسم های مرکز دوایر فعال می شوند.

Origin : در این حالت کمک رسم های مبدأ خط نوشته یا سلول فعال می شود.

Bisector : این گزینه تاثیری شبیه گزینه Midpoint برای چند خطی ها دارد.

: این گزینه در محل تقاطع دو عنصر فعال می شود. Intersection

: از این گزینه برای فعال کردن کمک رسم های نمایش نقطه مماس دو عنصر مماس شده به هم استفاده می شود. Tangent

: در حالت کمک رسمهای Intersection, Keypoint, Nearest Multi-snap1


: در حالت کمک رسمهای Intersection, Keypoint, Center Multi-snap2

: در حالت کمک رسمهای Midpoint, Intersection, Center Multi-snap3

* یکی دیگر از راههای فعال کردن کمک رسم ها از طریق Status Bar که در پائین صفحه وجود دارد می باشد.


كارکردن با AccuDraw

AccuDraw یک ابزار کمکی و تلفیقی است برای تعیین پارامتر های مکان یابی (قطبی، کارتزین) است. برای فعال کردن ان کافیست از جعبه ابزار Primary Tools ایکون Toggle AccuDraw را انتخاب کنید. (این جعبه ابزار به صورت پیش گزیده فعال است ولی در صورت نبودن این فرمان Ctrl+T راهگشا خواهد بود). بعد از این عمل یک خط نمایش مختصات به منو های موجود در بالای صفحه اضافه شده یکی از دو نماد مربوط به این ابزار در حین اجرای فرمانی ترسیمی ظاهر می گردد. (به توضیح زیر متن دقت کنید). برای غیر فعال کردن با فشردن کلید Q می توان فرمان را غیر فعال کرد.

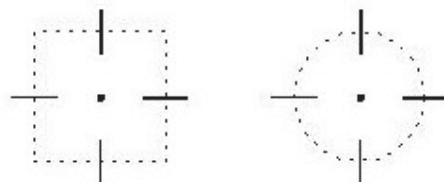

AccuDraw compass. Left: Rectangular coordinate system. Right: Polar coordinate system.

برای دسترسی به تنظیمات این ابزار باید از منوی Setting گزینه Accu Draw را انتخاب کنید تا پنجره مربوطه باز شود. از مهمترین تنظیمات این بخش در برگه Coordinates قرار دارد. در این نرم افزار شما قادر به استفاده از هر دو سیستم مختصات قطبی و قائم زاویه ای هستید که انتخاب برای استفاده از هر کدام از انها از برگه منکر میسر می باشد.

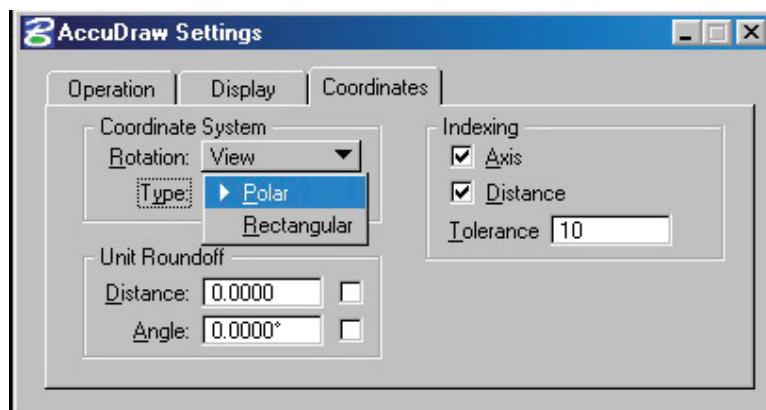

جعبه ابزار Fence


این جعبه ابزار شامل ابزاری برای انتقال اصلاح پرچین ها استفاده می کند. از پرچین ها در انتخاب عناصر استفاده می شود(داخل یا خارج از). این منو به صورت پیش گزیده در Main Frame وجود دارد. ولی در صورت عدم مشاهده می توانید با گرفتن کلید میانبر T Ctrl+T پنجره Manage Tool Box را گشوده و تبک گزینه

Manage Tools را فعال می کنیم.




برای ایجاد پرچین از منوی Tools Manage فرمان بالا را کلیک کرده تا فرمان فعل شود. در پنجره Tools Manage این فرمان شما می توانید نوع پرچین و مدل فعل سازی ارا انتخاب کنید. نوع پرچین ها به دو دسته، پرچین های هندسی و پرچین های که از تنظیمات ذاتی Block, Shape, or Circle

هر طراحی ناشی می شود Design File. در مدل های فعل سازی دو نوع مهم ان عبارتند از Inside که باعث فعل شدن داخل پرچین شده و گزینه دیگر Void که باعث فعل شدن خارج پرچین می شود. برای ایجاد نوع پرچین را انتخاب کرده (در این جزو صرفاً پرچین های هندسی توضیح داده خواهد شد). سپی به صورت گرافیکی اقدام به ترسیم پرچین ها می کنیم (دقیقاً مشابه ترسیم چهار ضلعی دایره و خطوط بسته)

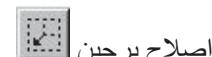

از این گزینه برای اصلاح پرچین ها استفاده می شود برای انجام اینکار کافیست که از منوی Tools Manage ایکون بالا را کلیک کرده تا فرمان فعل شود دو مدل در این نرم افزار برای اصلاح پرچین ها از طریق مدیریت ابزار این فرمان در اختیار کاربر می گیرد. ۱- Vertex که برای تغییر وضعیت و اصلاح هر راس مورد استفاده قرار می گیرد و نحوه استفاده از آن بدین صورت است که به صورت گرافیکی بر روی راس مورد نظر کلیک کرده و سپس با بردن به جای مناسب و رها کردن کلید تغییر مورد نظر در پرچین به وجود می اید. ۲- Position که برای تغییر موقعیت اساسی یک پرچین استفاده می شود. و نحوه استفاده از آن بدین صورت است که با انتخاب یک Base Point مناسب و حرکت موس پرچین را به صورت گرافیکی به محل مورد نظر برد و آن را رها می کنیم.

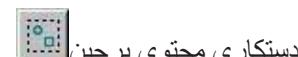

ظاهرا هدف غایی این قسمت این فرمان است که شما به کمک آن می توانید محتویات پرچین را به طور دلخواه دستکاری کنید مثلاً آن را جایجا نموده یا بزرگ و گوچ کنائید. برای انجام اینکار کافیست که از منوی Tools Manage ایکون بالا را کلیک کرده تا فرمان فعل شود(دققت کنید که قبل از اجرای این فرمان باید پرچین را تعریف کرده باشید) در قسمت Operation نوع عملیات را مشخص کرده و با انتخاب یک Base Point مناسب عملیات را انجام می دهیم.





پاک کردن محتوی پرچین ها

از این گزینه برای پاک کردن محتویات یک پرچین بسته به تعریف استفاده می کنیم (انشاء الله که Inside و Void) یادتون هست). برای انجام اینکار کافیست که از منوی Fence ایکون بالا را کلیک کرده تا فرمان فعال شود و سپس با کلیک بر روی پرچین مورد نظر فرمان انجام می شود.



خارج کردن پرچین از عناصر پیچیده

از این گزینه برای ساده تر کردن عناصر پیچیده تر استفاده می شود. برای انجام اینکار کافیست که از منوی Fence ایکون بالا را کلیک کرده تا فرمان فعال شود(دقت کنید که قبل از اجرای این فرمان باید پرچین را تعریف کرده باشید) و سپس پرچین مورد نظر را انتخاب و کار را با انجام یک کلیک بر روی صفحه ترسیم تمام می کنیم


انتخاب عناصر

تقریبا برای انجام هر اصلاحی عملی در روی فایل های DGN احتیاج به انتخاب عناصر وجود دارد. برای این عمل شما می توانید از جعبه ابزار انتخاب کننده استفاده کنید.



Element Selection

از این ابزار برای انتخاب کردن و یا از حالت انتخاب خارج کردن عناصر به صورت گروهی استفاده می شود. برای انتخاب یک عنصر کافیست از منوی Element Selection ایکون بالا را انتخاب کرده و در روی صفحه ترسیم

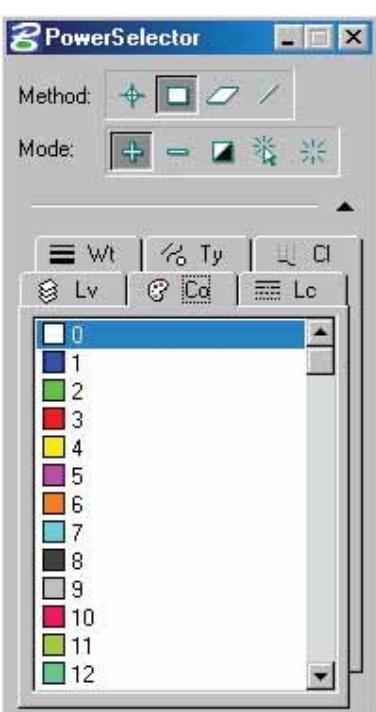

PowerSelector

از این ابزار برای انتخاب کردن و یا از حالت انتخاب خارج کردن عناصر به روش های گوناگون استفاده می شود. در این گزینه چهار Mode و پنج Method (Lv) (Co) (Lc) (Ty) (Wt) مجموعه توانایی های برای انتخاب از روی رنگ (Lv) (Co) (Lc) (Ty) (Wt) دارد.

Method: شامل

Individual: این گرینه اجازه می دهد کاربر یک انتخاب گرافیکی مستقیم داشته باشد.
Block: تمامی عناصر که در داخل یا خارج (بسته به تعریف) بلوک تعریف می شود. را در حالت انتخاب قرار می دهد.

Shape: تمامی عناصر در داخل یا خارج (بسته به تعریف) یک چهار ضلعی قرار می گیرد.

Line: در این روش و با کشیدن خطوط و محدود کردن در داخل ان انتخاب انجام می شود.

Mode: شامل


Add: اضافه کردن عناصر انتخاب شده.

Subtract: خارج کردن از حالت انتخاب.

Invert: برای انتخاب عناصر انتخاب نشده یا غیر فعال نمودن عناصر انتخاب شده.

New: شروع یک انتخاب جدید.

Clear>Select All: از حالت انتخاب خارج کردن یا انتخاب کردن همه عناصر با هم.

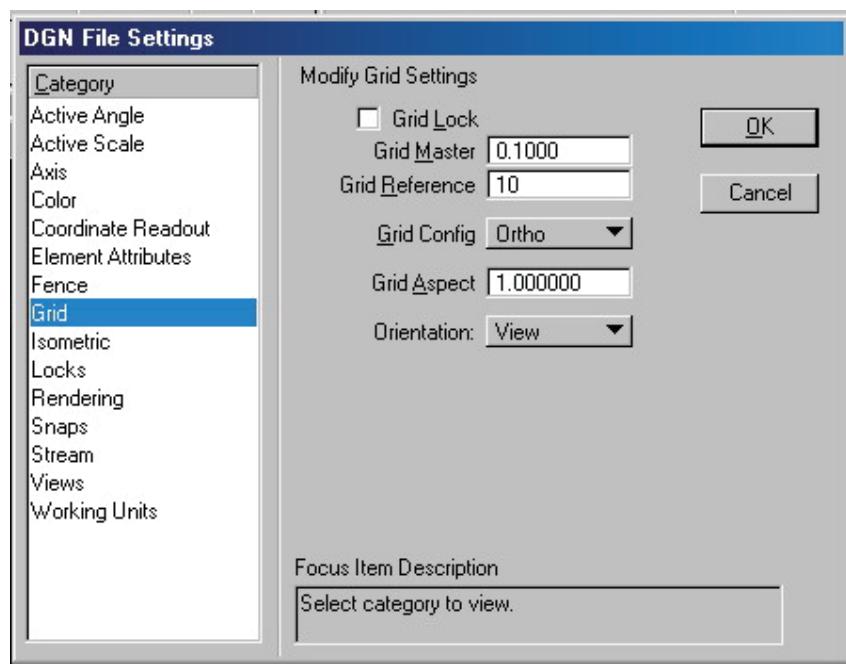
استفاده از شبکه

زمانی که شما با Micro Station می کنید. شبکه ها شامل زوچهای مرتب از نقاط هستند که در طراحی تجربی کاربرد دارد. از این شبکه ها می توان برای اندازه گیری های بصری استفاده کرد. برای دسترسی به تنظیمات از منوی Setting گزینه Design File را فعال کرده از پنجره باز شده قسمت Grid را انتخاب می کنیم برای انکه استفاده از Grid ها ممکن شود. باید تیک گزینه Grid Lock می شود. باشد گزینه مشابهی در پنجره Setting>Lock>Full فعال باشد گزینه مشابهی در پنجره Setting>Lock>Full وجود دارد.

در قسمت Grid Master فاصله ای را که می خواهید بین نقاط وجود داشته باشد. به واحد فعال وارد می کنیم. در قسمت

Grid Reference فاصله ای که مابین هستید بین دو نقطه مرجع شبکه وجود داشته باشد را وارد می کنیم. Grid Aspect نسبت فاصله بین نقاط است.

در مورد اینکه شبکه بر روی صفحه ترسیم نمایش داده شود یا خیر کافیست از منوی Setting گزینه View Attributes را انتخاب کرده یا کلید Ctrl+T گرفته تا پنجره مذبور باز شود. شما با برداشتن یا گذاشتن تیک مربوط به گزینه Grid می توانید باعث یا بازگشت شبکه ها به صفحه ترسیم شوید.

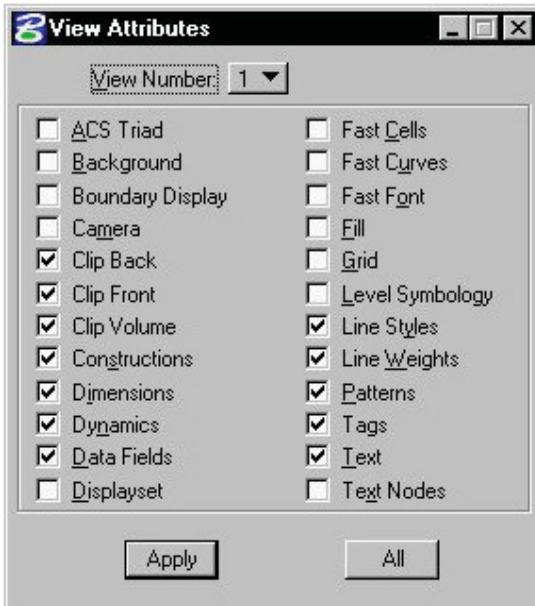


View Attributes dialog box

وارد کردن اطلاعات دقیق از طریق صفحه کلید

این روش شیوه ای برای وارد کردن اطلاعات مانند طولها و زاویه ها یا مختصات به وسیله صفحه کلید. برای باز کردن Data Point Key-in کلید P را بر صفحه کلید فشار دهید تا پنجره مورد نظر باز شود. وارد کردن بیش از یک داده از کلید M استفاده کنید. توجه کنید اگر چه که کاربر می تواند مختصات را به صورت مستقیم در پنجره AccuDraw درج نموده و همین نتیجه را اخذ نماید لیکن به دلیل سهولت و سرعت استفاده از این پنجره استفاده از این فرمان توصیه می شود.




Absolute (XY=) : در این حالت شما از حالت مختصات مطلق استفاده می کنید بدین منظور ابتدا مختص X را وارد کرده سپس یک علامت ویرگول قرار داده و مختص Y را وارد می کند و سپس دکمه Enter را فشار می دهید. تا علامت Accu Draw در روی ان ظاهر شود.

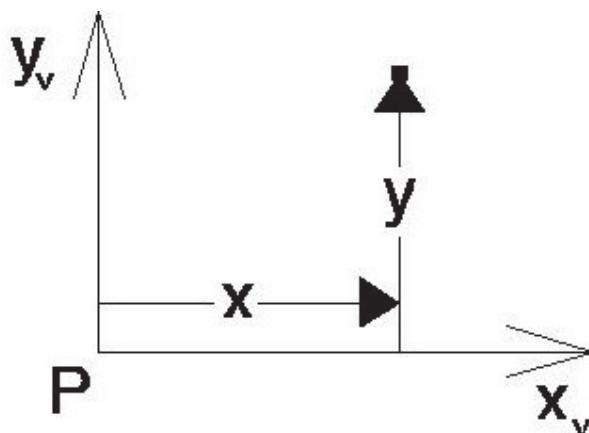


Ab Distance. "P" denotes the last data or tentative point; x_v and y_v , the view x- and y-axes.

روشی که در ان نرم افزار مختصات را به قطبی می پذیرد بدین صورت که ابتدا مختص طول و سپس مختص زاویه پذیرفته می شود. که با یک ویرگول از هم جدا می شوند. به طور مثال برای کشیدن یک خط ابتدا نقطه شروع را مشخص کرده و سپس با دادن طول زاویه ترسیم انجام می شود.

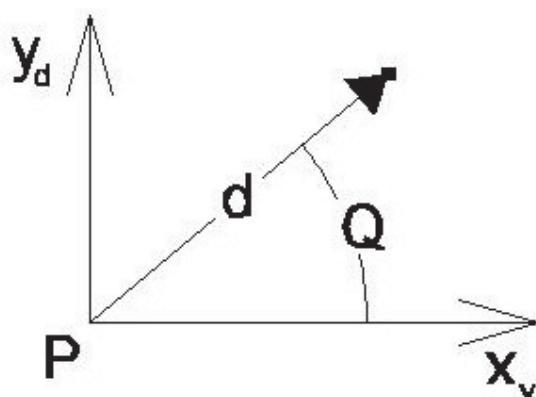

Relative. "P" denotes the last data or tentative point, x_v the view x-axis, and Q the angle.

در این روش مقادیر وارد شده مربوط به مختصات مطلق نیستند بلکه مختصات نسبی است و مختصهای وارد شده ΔX و ΔY می باشند.

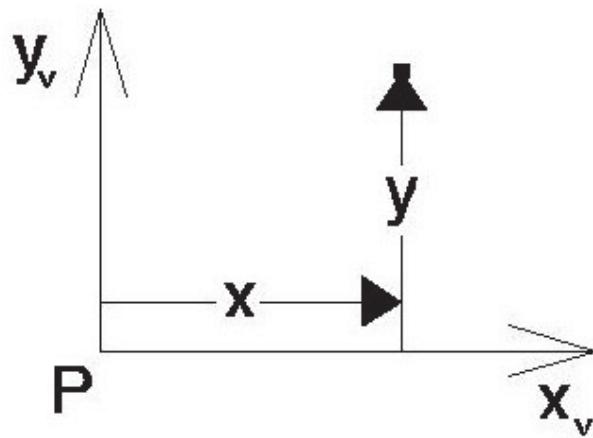


Distance. "P" denotes the last data or tentative point; x_v and y_v , the view x- and y-axes.

ایزار های اندازه گیری

همانطور که پیداست از ابزار های جعبه ابزار برای انجام اندازه گیری بر روی ترسیمات استفاده می شود. تمامی این ابزار ها از منوی Measure قابل دسترسی است این منو به صورت پیش گزیده فعل واز Main Frame قابل دسترسی است ولی در صورت فعل نبودن برای فراخوانی این منو می توانید به کمک کلید Ctrl+T پنجره جعبه ابزار ها را باز کرده جعبه ابزار Measure را فراخوانی کنید




برای اندازه گیری فاصله از این گزینه استفاده می شود. برای استفاده از ان کافیست از منوی Measure ایکون بالا را انتخاب می کنید. برای اندازه کردن فاصله بین دو نقطه از پنجره Tools Setting این فرمان گزینه Distance در حالت Between Points قرار داده سپس نقطه اول را انتخاب کرده (چه به صورت تحلیلی و چه به صورت گرافیکی) و بعد از ان نقطه دوم(چه به صورت تحلیلی و چه به صورت گرافیکی) را انتخاب می کنید تا اندازه گیری انجام شود. فاصله دو نقطه در قسمت Last Distance نمایش داده خواهد شد. گزینه های دیگر شامل :

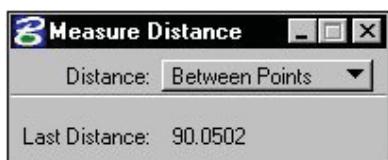

:Along Element

از این گزینه برای محاسبه فاصله افقی استفاده می شود.

از این گزینه برای اندازه گیری کمترین فاصله بین دو شکل استفاده می شود. Minimum Between

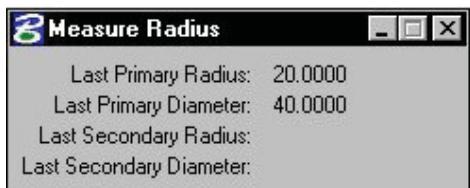


از این گزینه برای اندازه گیری شعاع دایره یا کمان مورد نظر استفاده می شود. برای استفاده از ان کافیست از منوی Measure ایکون بالا را انتخاب می کنید. سپس عنصر یا قطعه مورد نظر را در حالت انتخاب قرار داده تا مقادیر محاسبه شده در پنجره ظاهر گردد.




از این فرمان برای اندازه زاویه بین دو خط استفاده می شود. برای استفاده از ان کافیست از منوی Measure ایکون بالا را انتخاب می کنید. سپس خطوط را انتخاب کرده تا مقدار زاویه را بر پنجره مربوطه مشاهده می کنیم.



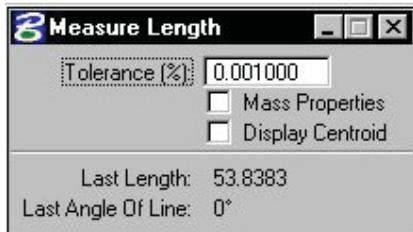

Measure Length

از این گزینه برای اندازه گیری طول عناصر و بررسی عده اطلاعات مورد استفاده قرار دهد. که برای عناصر بسته یا سطوح کاربرد دارد. این فرمان در واقع **محیط** اشکال را محاسبه می کند. در کادر Tolerance ماکریم درصد خمس بین خطوط را تعیین و در محاسبه لحاظ نمی کند. برای اجرای آن از آن کافیست از منوی Measure ایکون بالا را انتخاب می کنید. سپس به صورت گرافیکی جسم مورد نظر را انتخاب کرده تا محیط محاسبه شده در همین پنجره مشاهده کنید.

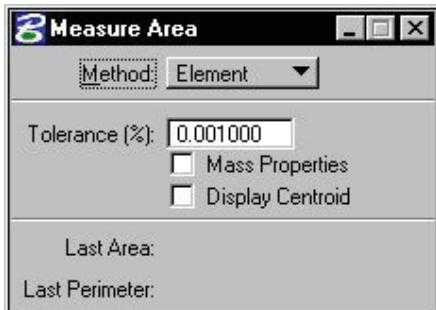

Measure Area

از این گزینه برای محاسبه مساحت استفاده می شود. برای اجرای آن کافیست از منوی Measure ایکون بالا را انتخاب می کنید. در این نرم افزار هفت روش مختلف برای محاسبه مساحت در اختیار ما قرار می دهد. در کادر Tolerance ماکریم درصد خمس بین خطوط را تعیین و در محاسبه لحاظ نمی کند.

Element: از این گزینه برای محاسبه مساحت شکل های بسته می توان استفاده کرد.

Fence: از این گزینه برای محاسبه فضای محدود شده فنس ها استفاده می شود (در مرور پرچین ها در فصل بعد به طور کامل توضیح داده خواهد شد).


Intersection: از این گزینه برای محاسبه مساحت کرانه ای که توسط دو یا چند عنصر بسته و محدود شده که با هم تقاطع دارد کاربرد دارد.

Union: از این فرمان برای محاسبه مساحت فصل مشترک دو عنصر بسته می توان استفاده کرد.

Difference: از این گزینه برای محاسبه مساحت بین دو یا چند عنصر بسته استفاده می شود.

Flood: از این گزینه برای محاسبه مساحت که بین عناصر وجود دارد استفاده می شود. شرط استفاده از این فرمان آن است که هر دو انها یک نقطه پایانی مشترک داشته باشند.

Points: از این گزینه برای محاسبه مساحت بین نقاط مختلف می توان محاسبه کرد.

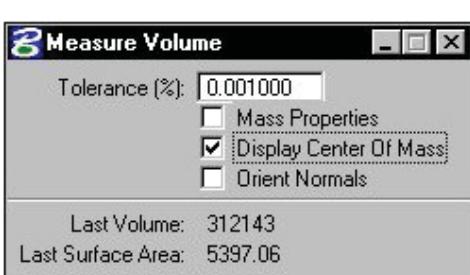

Measure Volume

از این گزینه فقط در ترسیمهای 3D و برای محاسبه حجم میان عناصر می توان استفاده کرد در صورتی که حجمی در کار نباشد پیغام خطا در Stuas Bar نشان داده خواهد شد. برای استفاده از این فرمان ابتدا باید ایکون مربوط را از منوی Measure انتخاب کرده

Tolerance: از این گزینه برای تعیین و تخمین حداقل درصد شبیه و خمس بین دو نقطه استفاده می شود.

فصل چهارم

اشنایی با ابزار های دستکاری و ویرایش عناصر

از این ابزار برای ویرایش و دستکاری در عناصر با دقت بیشتر استفاده می شود. در تمامی این فرمان ها عمل مشترک بین انها انتخاب کردن است که شرح آن به تفصیل رفت. ابزار های این گروه به سه دسته تقسیم می شود.

که برای انجام اعمالی مانند Copy,Cut,Past استفاده می شود. Manipulate tool box

که برای تغییر خصوصیات عناصر ترسیم شده استفاده می شود. Change: Attributes tool box

که برای اصلاح عناصر ترسیم شده از آن استفاده می شود. Modify tool box

جعبه ابزار دستکاری

از این ابزار برای اعمالی مانند arrays copy, move, resize, rotate, mirror عناصر استفاده می شود. این جعبه ابزار به صورت از پیش تعریف شده در Main Frame وجود دارد ولی در صورت پیدا نکردن جعبه ابزار مربوط می توانید با استفاده از میان بر Ctrl+T پنجره مدیریت جعبه ابزار را باز کرده و سپس گزینه را فرخانی کنید. Manipulate tool box




به کمک این فرمان می توانید به هر تعداد دلخواه از هر عنصر را تکثیر کنید. برای استفاده از این فرمان کافیست ایکون بالا را از منوی Manipulate انتخاب کنید. سپس عنصر دلخواه را از Base point مناسب (برای کپی دقیق) انتخاب کرده سپس با کلیک بر نقطه ای که مایل به عنصر در انجا کپی شود تا عملیات را کامل می کنید خاتمه این فرمان به کمک راست کلیک امکان پذیر است. شما می توانید با یک کلیک بیش از یک کپی از عنصر خود داشته باشید که برای آن باید تعداد انرا در کادر Copies وارد کنید.




از این فرمان برای جابجا کردن عناصر مختلف می توان استفاده کرد. برای فعل کردن این کافیست ایکون بالا را از منوی Manipulate انتخاب کنید. سپس عنصر دلخواه را از Base point مناسب (برای انتقال دقیق) انتخاب کرده سپس با کلیک بر نقطه ای که مایل به عنصر به انجا منتقل شود تا عملیات را کامل می کنید خاتمه این فرمان به کمک راست کلیک امکان پذیر است. با فعل شدن گزینه copies این فرمان کاملاً شبیه فرمان کپی عمل خواهد کرد.



این فرمان عملکردی شبیه فرمان Offset در نرم افزار Auto Cad دارد در برای فعل کردن ان کافیست ایکون بالا را از منوی Manipulate انتخاب کنید. سپس عنصر دلخواه را در حالت انتخاب قرار داده و سپس اشاره گر موس در جهتی که مایل هستید این عمل انجام شود حرکت کرده و به اندازه از جسم اولیه دور می کنید . در صورتی مقدار این فاصله معلوم باشد می توان در کادر Distance در پنجره مدیریت فرمان این فرمان این مقدار را وارد کنید. و فقط جهت را به صورت گرافیکی مشخص کنید . در صورت تمایل برای کپی از جسم اولیه باید گزینه Make Copy را از پنجره مدیریت فرمان این فرمان فعال کنید.

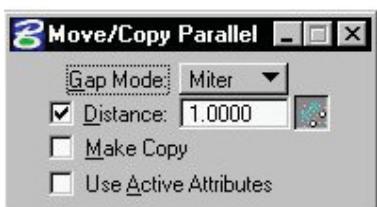

از این فرمان برای تغییر مقیاس عناصر استفاده می شود . برای فعل کردن ان کافیست ایکون بالا را از منوی Manipulate انتخاب کنید. در پنجره Tool Setting این نرم افزار دو روش برای تغییر مقیاس وجود دارد.

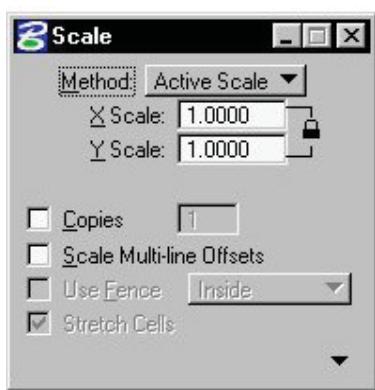


۱ - Active Scale : در این روش تعیین مقیاس به کمک ضربی مقیاس تعیین می شود که شامل ضربی مقیاس افقی X Scale و ضربی مقیاس عمودی Y Scale می باشد در طراحی های سه بعدی Z Scale نیز به انها اضافه می شود. این ضربی برابر با کوچک کردن عددی بین ۰-۱ هستندو برای بزرگنمایی بیشتر از یک همانطور که در پنجره مقابله مشاهده می کنید ضربی مقیاس به صورت پیش گزیده به هم قفل شده اند و با هم تغییر می کنند برای باز کردن این قفل کافیست برای علامت قفل بسته کلیک کنید تا به صورت قفل باز درآید. برای تغییر مقیاس ابتدا شکل را در حالت انتخاب قرار دهید پارامتر ها را تنظیم کرده با انتخاب

Base Point مناسب ولیک بر ان عملیات را به پایان برسانید.

۲ - 3Points : این مدل یک مقیاس گرافیکی است. که با وارد کردن مختصات سه نقطه معلوم نرم افزار ضربی مقیاس را محاسبه کرده و به شکل اعمال می کند. نحوه محاسبه ه دیدن شکل است که فاصله بین نقاط اول و سوم و اول و دوم را بر هم تقسیم می کند. (استفاده از این روش توصیه نمی کنم)



از این فرمان برای چرخاندن عناصر مختلف استفاده می شود. برای فعل کردن ان کافیست ایکون بالا را از منوی Manipulate انتخاب کنید. در پنجره Tool Setting در این نرم افزار سه روش برای چرخش وجود دارد.

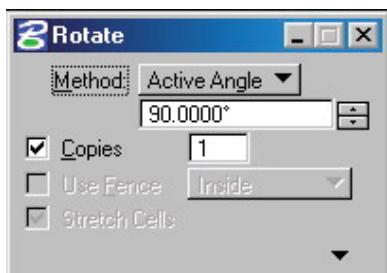

- این روش برای چرخاندن اجسام حول زاویه های خاصی می باشد که می توان این مقدار از طریق صفحه کلید وارد کرد. و روش کار بدین صورت است که یک Base Point مناسب را که مایل دوران حول ان انجام بگیرد. را انتخاب نقطه ای دیگر فاصله دو جسم را تنظیم نمود. تا عملیات دوران پایان پذیرد. در صورتی که کاربر مایل باشد عنصر اولیه نیز ثابت بماند کافیست تیک مربوط به گزینه Copies را فعل کند.

- 2Point نقطه را معرفی می کنیم که زاویه بین انها برابر با زاویه مورد نظر کاربر در مورد دوران باشد. در صورتی که کاربر مایل باشد عنصر اولیه نیز ثابت بماند کافیست تیک مربوط به گزینه Copies را فعال کند.

- 3Point در این روش زاویه چرخش بین سه نقطه معلوم محاسبه و عملیات دوران انجام می شود . روش کار شبیه مورد بالاست




از این فرمان برای ایجاد قرینه هر طراحی استفاده می شود برای فعال کردن ان کافیست ایکون بالا را از منوی Manipulate انتخاب کنید. در پنجره Tool Setting در این نرم افزار سه روش برای قرینه کردن وجود دارد. برای حفظ عنصر اولیه در جای خود کاربر باید گزینه Make Copy فعال کند.




Horizontal : در این روش از عنصر و مورد نظر کاربر یک قرینه افقی تهیه می کند. و روش این کار بین صورت است که ابتدا عنصر مورد نظر را انتخاب کرده و سپس مقدار فاصله از شی تعیین می کنیم (این عمل می تواند هم به صورت گرافیکی و هم به صورت تحلیلی انجام گیرد).

Vertical : در این روش از عنصر و مورد نظر کاربر یک قرینه عمودی تهیه می کند. و روش این کار بین صورت است که ابتدا عنصر مورد نظر را انتخاب کرده و سپس مقدار فاصله از شی تعیین می کنیم (این عمل می تواند هم به صورت گرافیکی و هم به صورت تحلیلی انجام گیرد).

Line : در این روش از عنصر و مورد نظر کاربر یک قرینه به خط تقارنی دلخواه تهیه می شود. و روش این کار بین صورت است که ابتدا عنصر مورد نظر را انتخاب کرده و سپس دو نقطه را به عنوان ابتدا و انتهای خط تقارن به نرم افزار معرفی نموده تا عملیات انجام شود.

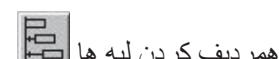

از این فرمان برای همدیف کردن عناصر نسبت به لبه یک عنصر استفاده می شود. انواع روش های موجود عبارتند از

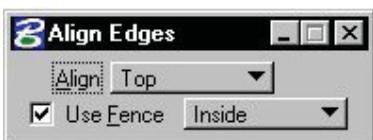

Top: در روش ابتدا عنصری که مایل هستیم مرتب سازی نسبت به لبه های ان انجام شود. را انتخاب می کنیم و عاصری از مرز بالای ان مرتب شوند. را انتخاب می کنیم .

Bottom: در روش ابتدا عنصری که مایل هستیم مرتب سازی نسبت به لبه های ان انجام شود. را انتخاب می کنیم و عاصری از مرز پائینی ان مرتب شوند. را انتخاب می کنیم .

Left Right: در روش ابتدا عنصری که مایل هستیم مرتب سازی نسبت به لبه های ان انجام شود. را انتخاب می کنیم و عاصری از مرز های چپ و راست ان مرتب شوند. را انتخاب می کنیم .

: در روش ابتدا عنصری که مایل هستیم مرتب سازی نسبت به لبه های ان انجام شود. Horiz(ontal) Center را انتخاب می کنیم و عاصری از مرز مرکز افقی ان مرتب شوند. را انتخاب می کنیم .


: در روش ابتدا عنصری که مایل هستیم مرتب سازی نسبت به لبه های ان انجام شود. Vert(ical) Center را انتخاب می کنیم و عاصری از مرز مرکز عمودی ان مرتب شوند. را انتخاب می کنیم .

: در روش ابتدا عنصری که مایل هستیم مرتب سازی نسبت به لبه های ان انجام شود. را انتخاب می کنیم و عاصری از مرز هر دو مرکز آن مرتب شوند. را انتخاب می کنیم . Both

ایجاد ساختارهای منظم (Array)

فرمان بالا برای تکثیریک شکل به صورتی قاعده منداشت برای اجرای ان کافیست ایکون بالا را از منوی

Manipulate تا پنجره ای مطابق شکل رو برو باز شود این فرمان به دو روش کلی انجام داده می شود که شرح مفصل ان به قرار زیر است.

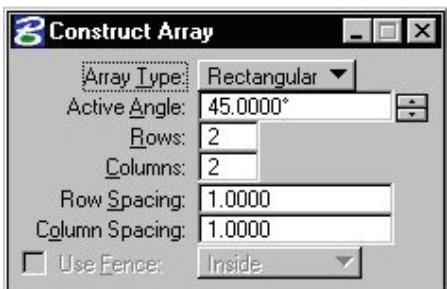

1- به کمک مختصات کارتزین : در این روش ابتدا یا جسم را انتخاب کرده یا درون پرچین قرار می دهیم. پarameter های را تنظیم نموده و با کلیک بر روی قسمتی خالی کار را تائید می کند تا ترسیم اغاز شود. پarameter های این فرمان شامل :


Active Angle : در این کادر مقداریک زاویه یک زاویه موهومی را وارد می کنیم که شبکه فرمان با شبکه نرم افزار پیدا می کند.

Rows : در این کادر تعداد سطر های مورد نظر را مشخص می کنید.

Columns : در این کادر تعداد ستونها را مشخص می کنید.



Row Spacing : در این کادر فاصله بین سطرها را وارد می کنیم

Column Spacing : در این کادر فاصله بین ستونها را وارد می کنیم

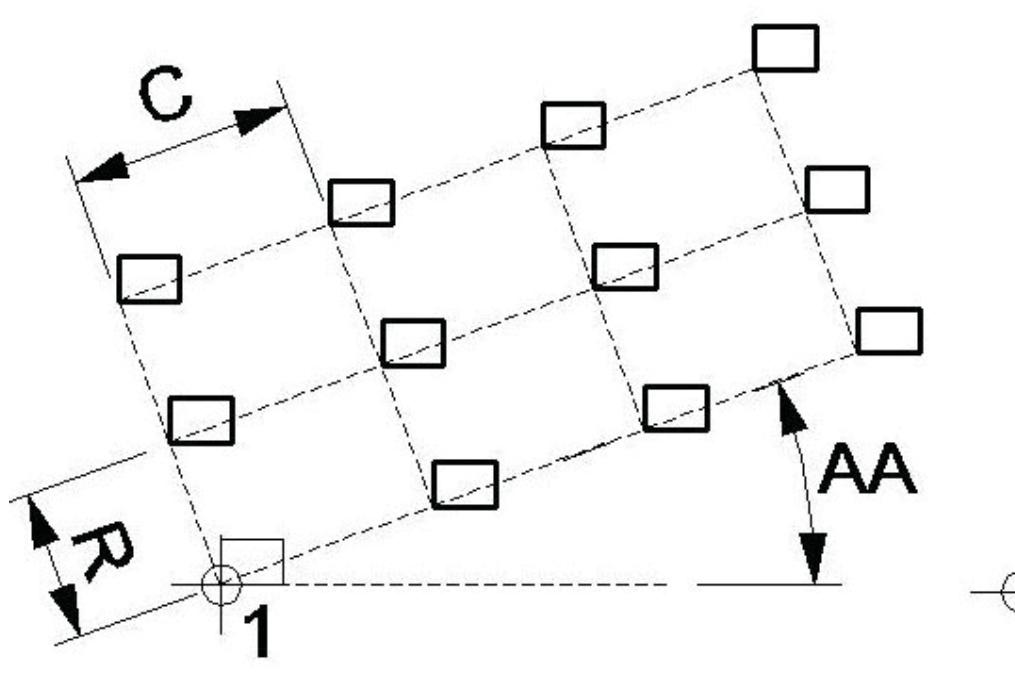


۲- به کمک مختصات قطبی.

این روش در واقع باعث کپی شدن تعداد مشخصی عنصر مورد نظر در روی یک دایره فرضی می شود. در کادر Item می توانید این مقدار را مشخص . پارامتر Delta Angle زاویه بین هر عنصر را مشخص می کند. کافیست عنصر که مایلید کنید را انتخاب کنید سپس یک نقطه را به عنوان مرکز انتخاب کرده تا ترسیم آغاز شود.

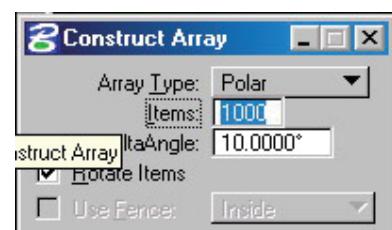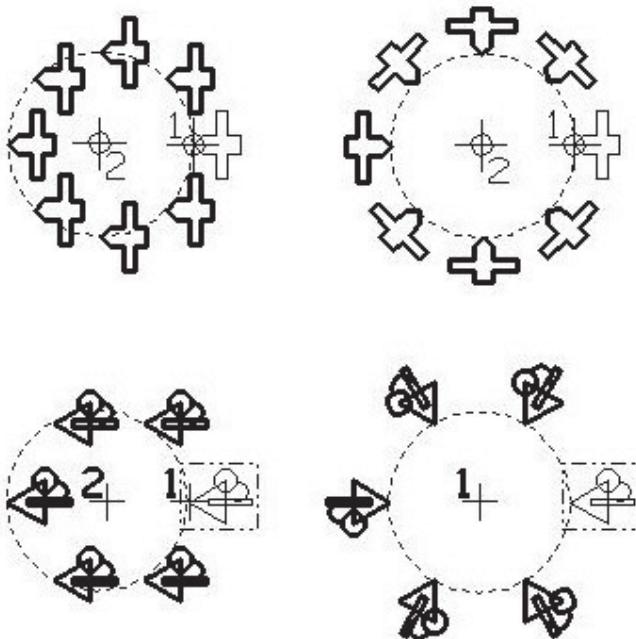


جعبه ابزار تغییر خصوصیات

از ابزار های این جعبه ابزار برای تغییر دادن خصوصیات عناصر استفاده می شود . این جعبه ابزار به صورت پسش گزیده در Main Frame وجود دارد ولی در صورت نیاز با کلید میانبر Ctrl+T و فعال کردن گزینه Change Element Attributes می توانید جعبه ابزار مذبور را به طور وپژه فعال کنید.

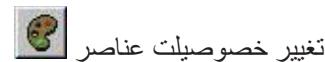

از این گزینه همانطور که از نام آن پیداست برای تغییر خصوصیات اجزاء ترسیمات ایتفاچه می شود. برای فعال کردن آن کافیست ایکون بالا را از منوی Change Element Attributes را کلیک کنید در پنجره مدیریت فرمان این فرمان نرم افزار دو روش برای تغییر دادن خصوصیات عناصر در اختیار کاربر قرار می دهد

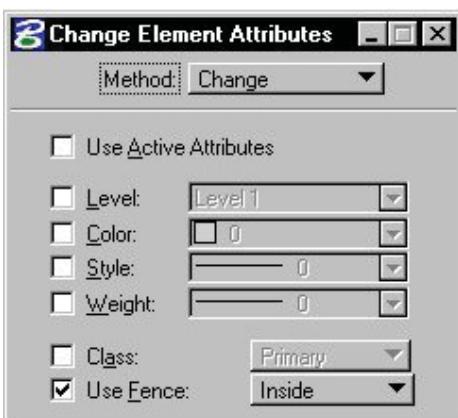


که در این روش کابر هر یک می تواند هر یک از خصوصیات عنصر انتخاب شده را با فعال کردن تیک جلوی هر خصوصیت تغییر دهد.

در این روش خصوصیات در صورتی که Match / Change گزینه Use Active Attributes فعال باشد تمامی تنظیمات که به صورت پیش گزیده فعال است به تمامی عناصر انتخابی منتقل می گردد. گزینه فعال نباشد. خصوصیات اولین عنصری که انتخاب کنید به بقیه عناصری که به ترتیب بعد از این عنصر قرار می گیرند. منتقل می شوند. در صورتی که این



از این برای فرمان برای تغییر خصوصیات محیطی عناصر بسته استفاده می شود. که می توان انها را به شکل Solid یا Hole تبدیل کرد. برای فعال کردن آن کافیست ایکون بالا را از منوی Change Element Attributes را کلیک کنید. سپس عنصر بسته مورد نظر را در حالت انتخاب قرار داده و سپس از پنجره مدیریت این فرمان فضای را به شکل دلخواه تغییر دهید.

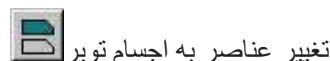

از این گزینه برای تغییر دادن عناصر بسته به اجسام توپر استفاده می شود.



برای تغییر دادن خصوصیات خط هایی که تشکیل دهنده عناصر هستند می توان از این گزینه استفاده کرد



تغییر خصوصیات چند خطی ها

از این گزینه برای تغییر خصوصیات چند خطی ها استفاده می شود.



همانگی صفات عناصر مختلف

از این گزینه برای تغییر خصوصیات عناصر فعال به صفات مورد نظر استفاده می شود.



همانگی بین همه صفات عناصر مختلف

از این گزینه برای تغییر تنظیمات تمامی عناصر فعال با هم استفاده می شود.


Drop tool box

از این جعبه ابزار برای ایجاد و یا برش در عناصر پیچیده طراحی و تبدیل به عناصر ساده تر استفاده می شود. این جعبه ابزار به صورت از پیش تعریف شده از Main Frame قابل دسترسی نیست (به استثناء اولین فرمان) و پیدا کردن جعبه ابزار مربوط می ثوانید با استفاده از میان بر Ctrl+T پنجره مدیریت جعبه ابزار را باز کرده و سپس گزینه Drop را فرخانی کنید.



Drop Element

از این گزینه برای تبدیل عناصر پیچیده طراحی به عناصر ساده تر استفاده می شود. برای فعل این کافیست ایکون بالا را از منوی Drop کلیک کنید. تا پنجره مدیریت فرمان این نرم افزار باز شود (این فرمان در واقع ترکیبی از تمام فرمان های زیر است)

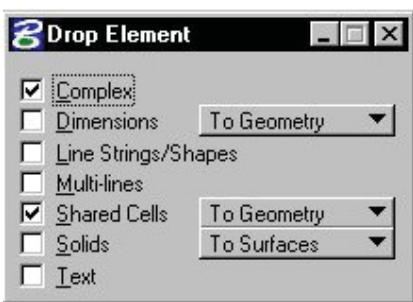

Drop Complex Status

از این برای برای تبدیل عناصر پیچیده مانند (cell, complex chain, complex shape, text node, surface,) به عناصر مرکب استفاده می شود. برای فعل این کافیست ایکون بالا را از منوی Drop کلیک کنید. سپس شیء پیچیده را در حالت انتخاب قرار داده و سپس کل کار را تائید کنید.



Drop Line String/Shape Status

از این گزینه برای تبدیل خطوط پیوسته به عناصری منحصر به فرد استفاده می شود. برای فعال کردن ان کافیست ایکون بالا را از منوی Drop کلیک کنید. سپس خط مورد نظر را در حالت انتخاب قرار داده و کار را تائید کنید تا تفکیک انجام شود.



Drop Text

از این فرمان برای تبدیل کarter های متن به عناصر متغیر استفاده می شود. برای فعال کردن ان کافیست ایکون بالا را از منوی Drop کلیک کنید. متن را در حالت انتخاب قرار داده و همه کار را تائید کنید.



Drop Association

از این فرمان برای قطع کردن ارتباط بین اعضای بین یک سلول استفاده می شود . برای فعال کردن ان کافیست ایکون بالا را از منوی Drop کلیک کنیدسپس عنصر مورد نظر را انتخاب کنید. و همه کار را تائید کنید.



Drop Line Style

از این فرمان برای هر عنصری با هر استیلی به استاندارد استفاده می شود. برای فعال کردن ان کافیست ایکون بالا را از منوی Drop کلیک کنید سپس عنصر مورد نظر را انتخاب کنید. و همه کار را تائید کنید.



Drop Associative Pattern

از این فرمان برای تبدل هر طرح یا هاشوری به عناصر اولیه استفاده می شود. . برای فعال کردن ان کافیست ایکون بالا را از منوی Drop کلیک کنیدسپس عنصر مورد نظر را انتخاب کنید. و همه کار را تائید کنید.



Drop Multi-line

از این فرمان برای تبدل برای تبدیل چند خطی ها به خطوط رشته ای خطوط ساده یا کمان ها استفاده می شود. برای فعال کردن ان کافیست ایکون بالا را از منوی Drop کلیک کنید. سپس جند خطی مورد نظر را در حالت انتخاب قرار داده . و همه کار را تائید کنید.




Drop Dimension Element

از این فرمان برای بریدن ابعاد (خطوط و حروف) از عناصر طراحی استفاده می شود. برای فعال کردن ان کافیست ایکون بالا را از منوی Drop کلیک کنید Dimension مورد نظر را در حالت انتخاب قرار داده . و همه کار را تائید کنید

جعبه ابزار اصلاح

از این جعبه ابزار برای برای اصلاح عناصر طراحی استفاده می شود. این جعبه ابزار به صورت از پیش تعریف شده از Main Frame قابل دسترسی است دارد ولی در صورت پیدا نکردن جعبه ابزار مربوط می توانید با استفاده از میان بر Ctrl+T پنجره مدیریت جعبه ابزار را باز کرده و سپس گزینه Modify را فرخوانی کنید.

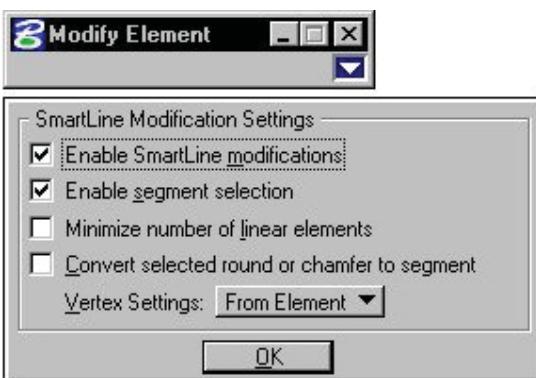

اصلاح عناصر:


از این گزینه برای تغییر اندازه عناصری مانند طول خطوط محل قرار گرفتن گوشه های چند ضلعی ها و شعاع کمان ها و دایره ها و قطر چهار ضلعی ها و تغییر مقیاس یک بلوک چه به صورت گرافیکی و چه به صورت تحلیلی استفاده می شود. برای فعال کردن آن کافیست ایکون بالا را از منوی Modify کلیک کنید. با پنجره مدیریت فرمان این نرم افزار باز شود سپس با کلیک بر روی عنصری که مورد نظر اقدام به تغییر اندازه آن می کنیم. دقت کنید که با فعال شدن این گزینه مانند آن است که شکلی دوباره از ابتدا ترسیم شود البته بدون انتخاب یک Base Point

پاک کردن قسمتی از عناصر:

از این فرمان برای پاک کردن قسمتی از عناصر بسته استفاده می شود. برای فعال کردن آن کافیست ایکون بالا را از منوی Modify کلیک کنید سپس در روی شکل مورد نظر را در حالت انتخاب قرار داده و سپس با انتخاب دو نقطه و تائید کارخط واصل آنها پاک می گردد.

Extend:

از این فرمان برای دراز کردن خطوط کوتاه یا اتصال خطوط به قطعات دیگر استفاده می شود. برای فعال کردن آن کافیست ایکون بالا را از منوی Modify کلیک کنید. سپس شیئی که مایل به اضافه کردن طول آن هستم را در حالت انتخاب قرار داده و سپس مقدار این اضافه شدن را به صورت گرافیکی یا تحلیلی (از طریق وارد کردن این مقدار در کادر Distance از پنجره مدیریت فرمان این فرمان) به نرم افزار معرفی می کنیم. برای اضافه شدن به قسمت بلایی (فرض شیئ خطي عمودی) خط

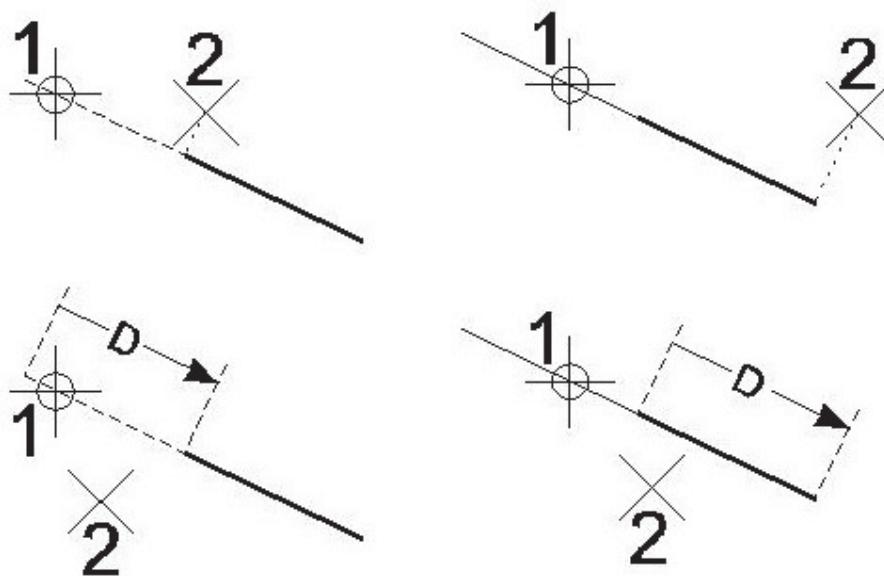

In each example, identify the line (1) and accept the extension (2).


Top: Defining the new endpoint graphically when Distance is off. Bottom: Defining the new endpoint when Distance is on. If the Distance, denoted by "D," is negative, the line is shortened. If the Distance is positive, the line is lengthened.

کلیک می کنیم و برای اضافه شدن به قسمت پائینی بر پائین خط کلیک می کنیم. تا این ضافه شدن انجام شود.



:Extend Two Elements to Intersection

از این فرمان برای اضافه کردن یا کوتاه کردن دو عنصر متقطع استفاده می شود. برای فعل کردن آن کافیست ایکون بالا را از منوی Modify کلیک کنید. سپس عنصر اول و سپس عنصر دوم را انتخاب می کنیم. و سپس کل کار را تائید می کنیم . در واقع از عنصر دوم تا محل مرز با عنصر اول باقی خواهد ماند.

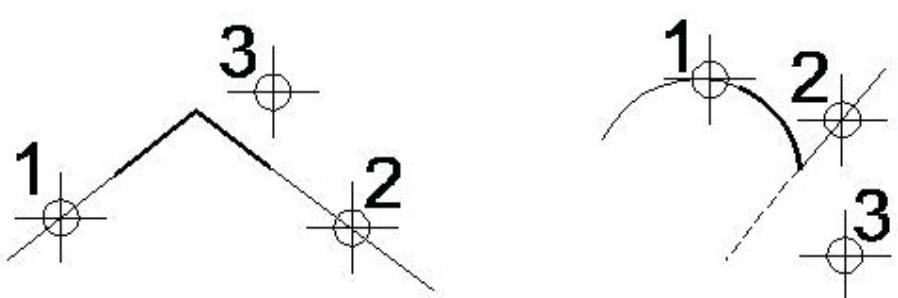

Extend Two Elements to Intersection tool. Left: Lengthening two lines. Right: Lengthening an arc and shortening a line.



Extend Element to Intersection

از این فرمان برای گسترش یک خط تا محل برخورد با یک عنصر ترسیمی استفاده می شود. برای فعال کردن ان کافیست ایکون بالا را از منوی Modify کلیک کنید. سپس خط مورد نظر را در حالت انتخاب قرار داده و





Extend Element to Intersection



Trim Element

از این فرمان برای حذف خطوط مرزی یا چیزی اشیاء مختلف در محل تقاطع استفاده می شود. برای فعال کردن ان کافیست ایکون بالا را از منوی Modify کلیک کنید. سپس عنصری که مایلید حدود ان به عوان مرز در نظر گرفته شود را ابتدا در حالت انتخاب قرار داده و در مرحله بعد عنصری را که مایل به چیزیان هستم انتخاب نمود با عمل

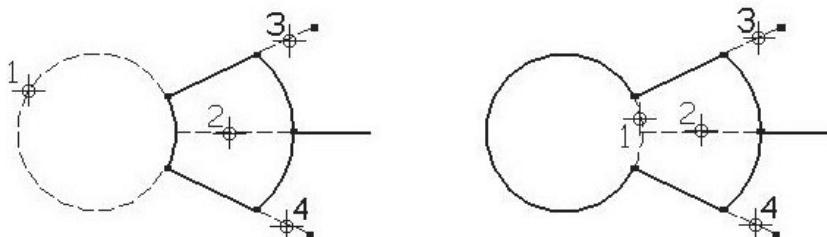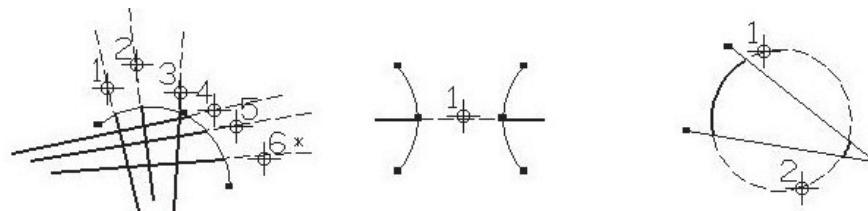

چیزی انجام شود



این فرمان به صورت همزمان هم برای Trim, Extent و بریدن عناصر متعادل استفاده می شود. این گزینه دو روش Quick Mode و Advanced Mode را برای انجام اعمال فوق در اختیار کاربر از طریق پنجره مدیریت فرمان این فرمان قرار می دهد.




از این فرمان برای اضافه کردن گوشه استفاده می شود. برای فعال کردن ان کافیست ایکون بالا را از منوی Modify کلیک کنید سپس از محل مناسبی بر روی یکی از اضلاع را به کمک موس گرفته و با حرکت کشیدن و اندختن گوشه جدید را ایجاد می کنیم.



از این فرمان برای حذف گوشه ها استفاده می شود. برای فعال کردن ان کافیست ایکون بالا را از منوی Modify کلیک کنید سپس با کلیک بر روی گوشه مورد نظر اقدام به حذف آن ها نمائید(اگر چند ضلعی شما مثلث می باشد برای حذف گوشه های آن رحمت استفاده از این فرمان را به خود ندهید. که بی تاثیر است).



از این فرمان برای گرد کردن گوشه های عمود بر هم استفاده می شود. برای فعال کردن ان کافیست ایکون بالا را از منوی Modify کلیک کنید. سپس در کادر Radius در پنجره مدیریت فرمان این فرمان عددی به عنوان شعاع گرد کردن دران وارد نموده و سپس دو ضلع را یکی پس از دیگری در حالت انتخاب قرار می دهیم تا گرد کردن کامل شود.

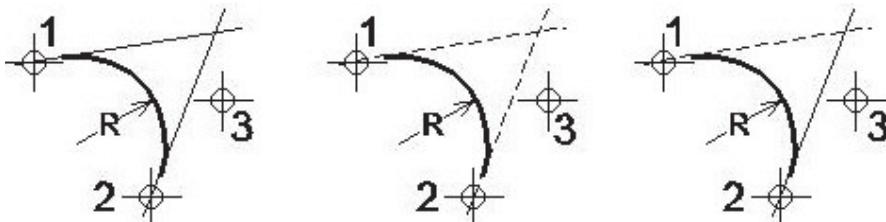


Construct Circular Fillet. From left: Truncate set to None, Both, and First.




ساختار Chamfer

از این گزینه برای ساختن خطوط برشی (خطی برشی است که خطوط از عناصر که دو عنصر را به هم وصل می کند قطع کند) استفاده می شود . برای فعال کردن ان کافیست ایکون بالا را از منوی Modify کلیک کنید سپس اولین عنصر را در حالت انتخاب قرار داده و به نرم افزار در کادر Distance1 فاصله مناسب را از محل تلاقي دو

عنصر تعیین کنید عین همین کار را برای عنصر دوم انجام دهید تا با تائید کل کار خط
برشی ترسیم گردد.


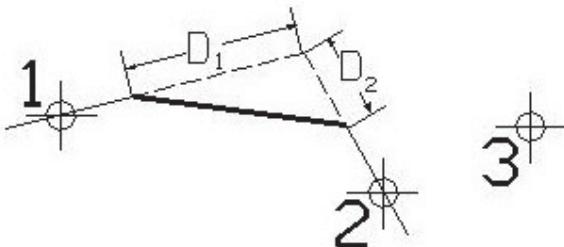


Chamfer. D1 denotes Distance 1. D2 denotes Distance 2.

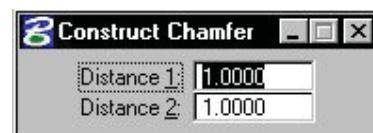


استفاده از سلول ها

سلول ها در تمام فایل های DGN یکسان هستند. سلول ها در واقع جزئیاتی از طراحی هستند که مدام تکرار می شوند و برای اجتناب از طراحی مجدد از سلول ها استفاده می شود. هر فایل از این نوع قابلیت الصاق شدن انها را به خود دارد این فایل ها تحت قالب Cel.* معرفی می شوند.

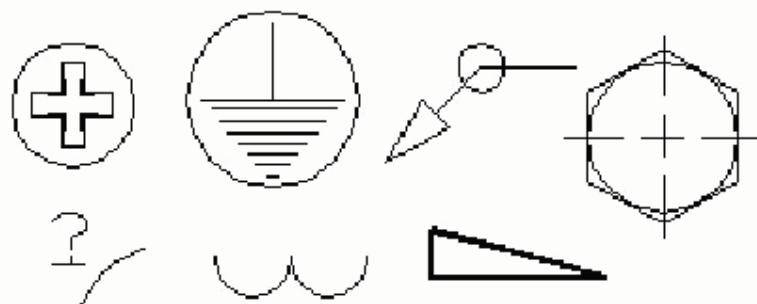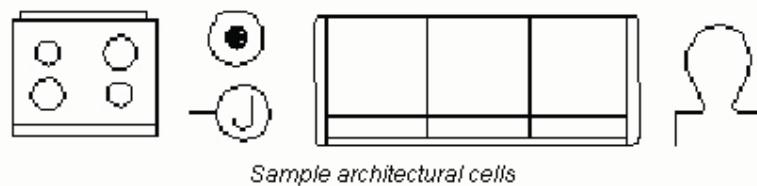

ساختن و اصلاح سلول ها

کار کردن با کتابخانه سلولها و ساختن انها بین صورت است که از منوی Cells گزینه Element را انتخاب کرده تا قادر تبادلی مربوطه باز شود. در صورتی که از قفل سلولی الصاق نشده باشد، در لیست چیزی دیده نمی شود. برای الصاق کتابخانه سلول ها از منوی Attach گزینه File انتخاب کرده و از کادر بعدی مسیر

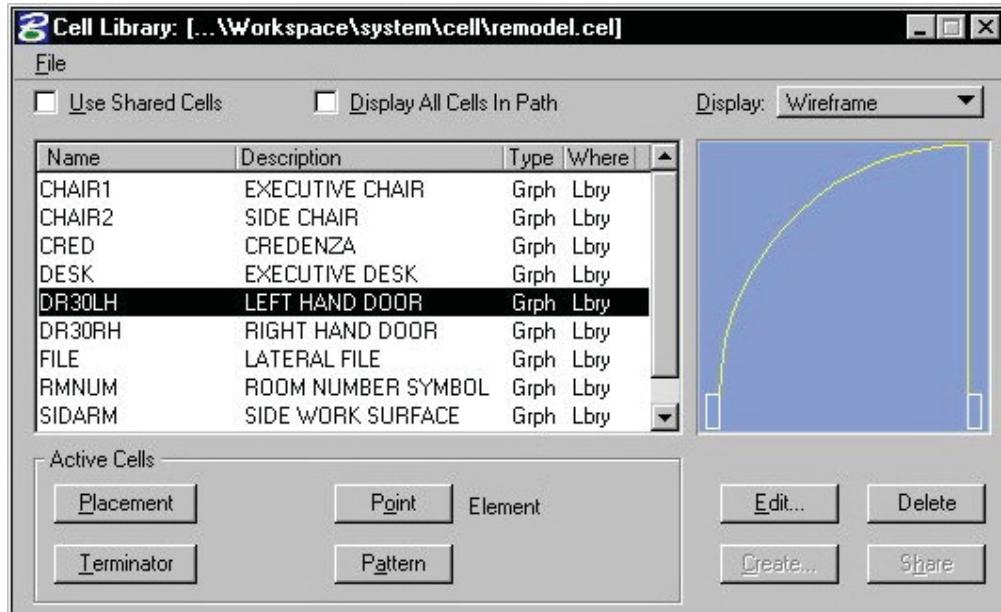

مناسب را به نرم افزار معرفی کنید برای ساختن یک کتابخانه کافیست از همان منو گزینه New را انتخاب کنید. در صورتی کار کاربر با یک سلول تمام شده و مایل به فراخوانی کتابخانه ای دیگر است با استفاده از گزینه Deattach کتابخانه فعلی را غیر فعال کرد. و کتابخانه مورد نظر را دوباره الصاق کرد.

ایجاد سلول ها

برای ایجاد سلول ها ابتدا باید انها را مانند بقیه اجزاء انها را طراحی نمود سپس به طریقی که گفته شد یک کتابخانه جدید ایجاد نموده به کمک ابزار های انتخاب عناصر مورد نظر را در حالت انتخاب قرار داده سپس از جعبه ابزار سلول ها فرمان تعریف سلول جدید را انتخاب می کنیم سپس موقعیت پایه ای که سلول از آن نقطه به عنوان Base Point در عملیات کشیدن و رها کردن استفاده می کند را مشخص می کنید.

جعبه ابزار سلول ها



از این جعبه ابزار می توان به ابزار سلول ها دست رسانی کرد این جعبه ابزار به صورت پیش گزیده در Main Frame قابل دسترسی است ولی در صورت نیاز کافیست کلید میانبر Ctrl+T را فشرده و Cells tool box را فراخوانی کنید تا جعبه ابزار مشابه شکل زیر در پیش روی شما گشوده شود.



مکان سلول فعال

از این فرمان برای تعیین مکان سلول استفاده می شود. برای فعال کردن ان کافیست از جعبه ابزار مربوطه انتخاب کرده تا پنجره ابزار این فرمان باز شود تا این تعیین موقعيت به صورت گرافیکی یا تحلیلی (به کمک Accu Draw) انجام شود.

روش کار بدین شکل است که با کلیک کردن بر علامت ذره بین در کنار کادر قرار دارد محتويات سلولی را که قبل اتصاق کرده اید را مشاهده نموده و با کلیک دوبل بر روی آن و اوردن اشاره گر موس بر روی مکان مورد نظر برد و کلیک می کنیم تا در محل مورد نظر قرار بگیرد. در صورتی که کاربر مایل به تغییر اندازه سلول باشد می تواند از تریق کادر های بعدی اقدام به تغییر مقیاس نماید.

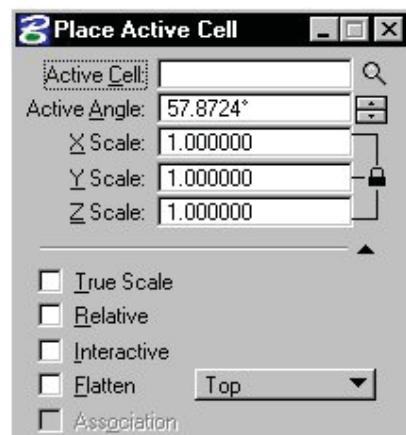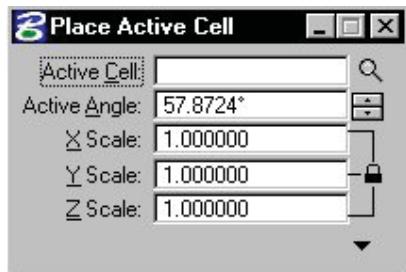


ایجاد ماتریسی از سلول های فعال

از این گزینه برای تکثیر ماتریسی سلول ها استفاده می شود. برای فعال کردن ان کافیست از جعبه ابزار مربوطه انتخاب کرده تا پنجره ابزار این فرمان باز شود. روش کار بدین شکل است که با کلیک کردن بر علامت ذره بین در کنار کادر قرار دارد محتويات سلولی را که قبل اتصاق کرده اید را کنید (بهتر است ابتدا

یکی از سلول ها را به کمک فرمان قبل ایجاد کنید در


در کادر Row تعداد ردیف ها در کادر Columns تعداد ستون ها و در دو کادر بعدی فاصله بین انها


در ردیف و ستون را مشخص کرده تا با کلیک بر روی مناسب (بهترین Base Point معمولاً مرکز همان اولین سلول است) عملیات را به پایان ببرید.

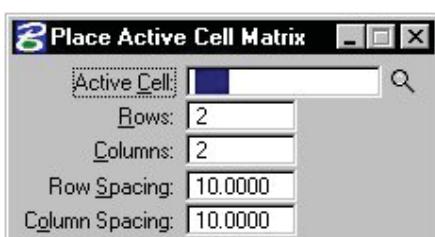

انتخاب و ایجاد سلول ها

از این گزینه برای انتخاب و جابجایی سلول هایی که در محل نا مناسبی قرار دارد استفاده می شوند.

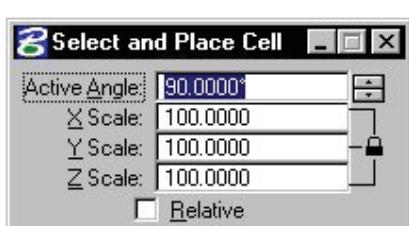

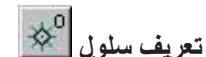

از این فرمان برای ایجاد سلول های جدید استفاده می شود که در مورد ان قبلاً توضیح داده ایم.




شناسایی سلول ها

از این فرمان برای نمایش نام سلول و سطحی که سلول در ان واقع است را نمایش می دهد طریقه استفاده بدین شکل است. ابتدا فرمان مذکور را از جعبه ابزارش فعل کرده سپس اقدام به معرفی کردن سلول موزد نظر می کنیم تا مشخصات ان در Status Bar نمایش داده شود.



ایجاد خط فسخ کننده



از این گزینه در روی خطوط کمان ها برای گذاشتن سلول ها بر روی انها استفاده کرد می توان استفاده کرده طریقه استفاده بدین شکل است. ابتدا فرمان مذکور را از جعبه ابزارش فعل کرده سپس اقدام به معرفی کردن سلول موزد نظر می کنیم. و سپس اقدام به معرفی سلول مورد نظر در کادر Terminator و نقطه ای را در ابتدای آنها خط انتخاب می کنیم تا سلول در نقطه انتخاب مورد نظر ترسیم شود.

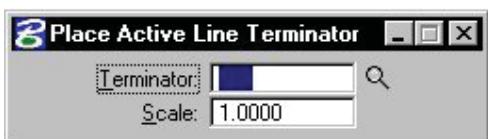

تعویض سلول ها

از این گزینه برای تعویض یک یا چند سلول منفرد یا به روز رسانی انها استفاده می شود. برای جایگزینی سلول ها ابتدای گزینه Active cell را فعال می کنیم و سلول مورد نظر را انتخاب می کنیم. گزینه Method را در حالت Replace و بر روی سلول مورد نظر دابل کلیک می کنیم


تا جایگزینی انجام شود. در صورتی Mode در حالت Single باشد فقط همن سلولی که بر ان کلیک می کنیم تعویض می شود ولی اگر در حالت Global باشد تمام سلول یا که از جنس سلول اول هستند جایگزین می شوند. بروز رسانی نیز روشی مشابه دارد.

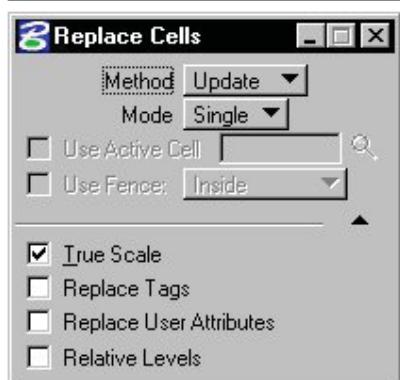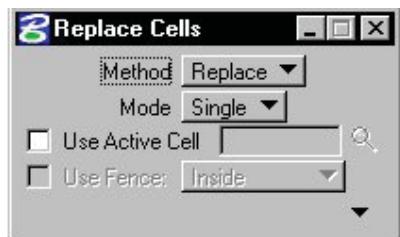


هاشور زدن و طراحی

طرح ها الگو هایی هستند که از تکرار خطوط هاشور ها یا سلول ها در یک فضای بسته تحت زاویه ای و مقیاسی بخصوص پدید می ایند . کاربر می تواند مکان این الگو ها را بر روی هر سطحی تعریف کند. برای دسترسی به کنترل کننده های صفحه نمایش دهنده الگو کافیست از منوی View Attributes Setting گزینه

را انتخاب کنیم تا پنجره مقابل گشوده شود. و با برداشتن یا گذاشتن تیک گزینه Patterns در نمایش یا عدم نمایش الگو ها تصمیم می گیرید.

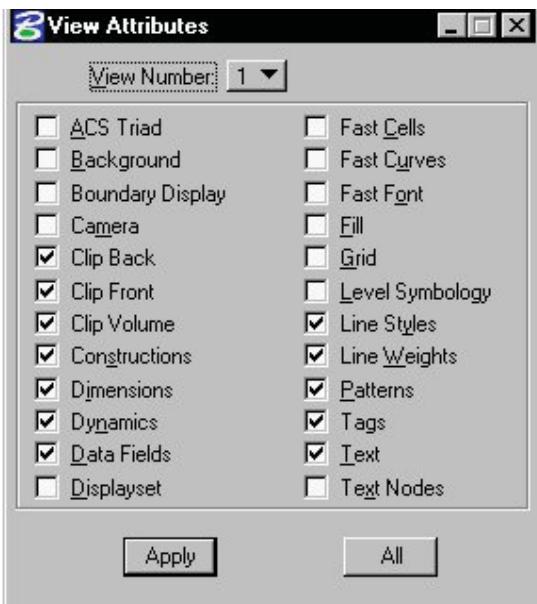

قبل اگفته شد که در تهیه طرح ها و الگو ها می توان از سلول ها نیز استفاده کرد از مهمترین سلول ها یی که در این زمینه کاربرد دارند archpa.cell و geompa.cell است که به صورت از پیش تعریف شده در نرم افزار وجود دارند (Workspace\system\cell) و از درون آن ها می توان اکثر طرح های دلخواه را استخراج کرد.

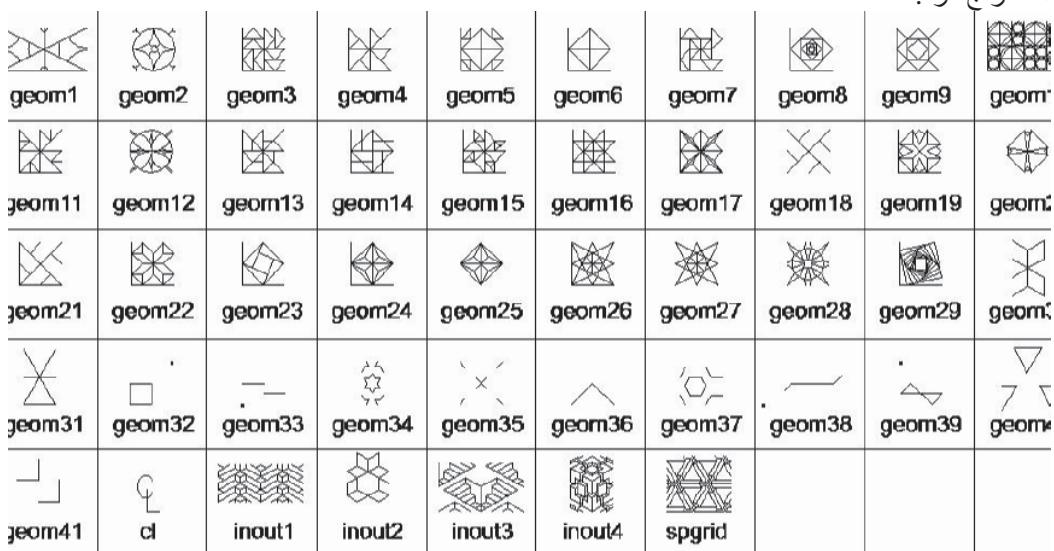


Examples of cells in "geompa.cell" cell library

که نمونه انرا می توان در عکس بالا مشاهده کرد


جعبه ابزار طراحی

از این جعبه ابزار در ایجاد مکان یابی و یا برداشتن طرح ها یا هاشور ها استفاده می شود . این جعبه ابزار به صورت از پیش گزیده در Main Frame وجود دارد ولی صورت نیاز می توان انرا به صورت یک جعبه ابزار مستقل از طریق میانبر Ctrl+T و پنچره مربوط می توان فراخوانی کرد.

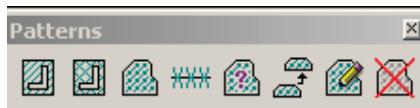

مکان هاشور

از این گزینه برای هاشور زدن عناصر استفاده می شود. برای این منظور نرم افزار چندین روش وجود که به کمک میریت ابزار این فرمان در اختیار کاربر قرار می گیرد. که بین شرح است.

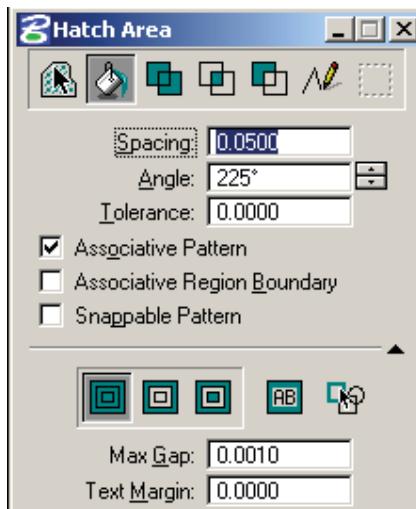

Element : از این گزینه برای هاشور زدن عناصر مختلف مانند بیضوی ها کما نها بسته می توان استفاده کرده از دیگر موارد استفاده این گزینه برای هاشور زدن بین دو خطی هاست

Flood: از این روش هم برای هاشور زدن محوطه عناصر بسته استفاده می شود.

Union: از این گزینه برای هاشور زدن دو یا تعدادی عنصر استفاده می شود که با هم منطقه مشترک دارند.

Intersection: از این روش برای هاشور زدن محوطه مشترک بین دو یا چند عنصر استفاده می شود.

Difference: از این روش برای هاشور زدن محوطه غیر مشترک بین دو یا چند عنصر استفاده می شود.


Points: از این روش برای هاشور زدن محوطه ای که به وسیله خطوط شکسته از سایر خطوط جدا می شود.

Fence: این گزینه در صورتی فعال است که شما مایل باشید داخل یک پرچین را هاشور بزنید که ابتدا برید ان پرچین را تعریف کرده و سپس از این گزینه استفاده کنید.

در کادر Spacing باید فاصله خطوط هاشور از هم مشخص می کنیم . در کادر Angle زاویه این خطوط تعیین شده.

Crosshatch Area


این گزینه برای هاشور زدن متقطع عناصر استفاده می شود روش کار عیناء مشابه فرمان بالاست و تنها تفاوت انست که برای دو سطه باید فرمان را تنظیم کنید.

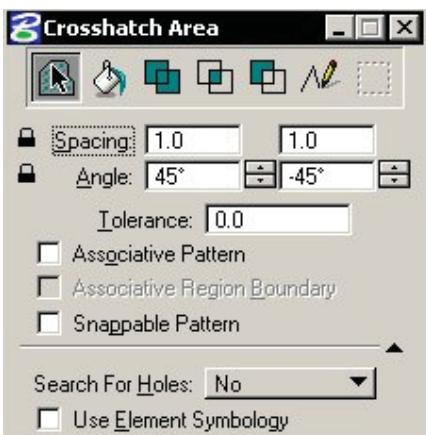

فضای طراحی

از این گزینه برای ایجاد و فرش کردن فضای طراحی با الگو موجود در سلول ها استفاده می شود. برای فعل کردن ان کافیست از جعبه ابزار مربوطه ایکون بالا را انتخاب کنید.

تنظیمات این قسمت شبیه هاشور است

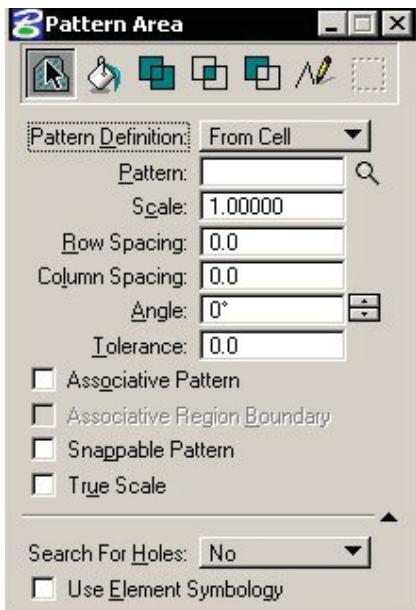

الگو خطی

از این گزینه برای ترسیم یا فرش کردن یک طرح در امتداد یک خط استفاده می شود.

نمایش صفات خطوط

از این گزینه برای بررسی خصوصیات یک طرح یا الگو استفاده می شود.

هماهنگی صفات الگو ها

از این فرمان برای انتقال صفات یک الگو به دیگر الگو ها استفاده می کنیم. و ش استفاده از ان بین صورت است که ایکون بالا از از جعبه ابزار مربوطه انتخاب کرده. سپس الگو مورد نظر را انتخاب کرده و سپس عصری مورد نظر را انتخاب کرده وكل کار را تائید می کنیم.

حذف الگو ها

از این فرمان برای پاک کردن الگو ها استفاده می شود. روش استفاده از ان بین صورت است که ایکون بالا را از جعبه ابزار مربوطه انتخاب کرده الگو را معرفی نموده وكل کار را تائید می کنیم.

فصل شش


همه چیز در باره سطوح در این نرم افزار

سطوح چیست

سطح در واقع به یک به معنی کاغذ های شفافی است از یک نقشه که با بر روی هم قرار دادن انها نقشه کامل شکل خواهد گرفت کاربران Cad Auto اینها را به اسم لایه می شناسند و با انه اشنا هستند. در این نرم افزار در هر فایل dgn کاربر قادر به ایجاد چهار میلیون سطح مختلف است.

مدیریت سطوح


مدیریت سطوح در این نرم افزار به کمک دو فرمان مدیریتی امکان پذیر است. که عبارتند از **Level Manager** و **Level Display** برای فراخوانی این پنجره مسیر >Setting>Level را فعال کرده و به فراخور نیاز پنجره مورد نظر را باز کنیم . و برای انتخاب Level Display می توانید از کلید میانبر Ctrl+E نیز استفاده کنید.

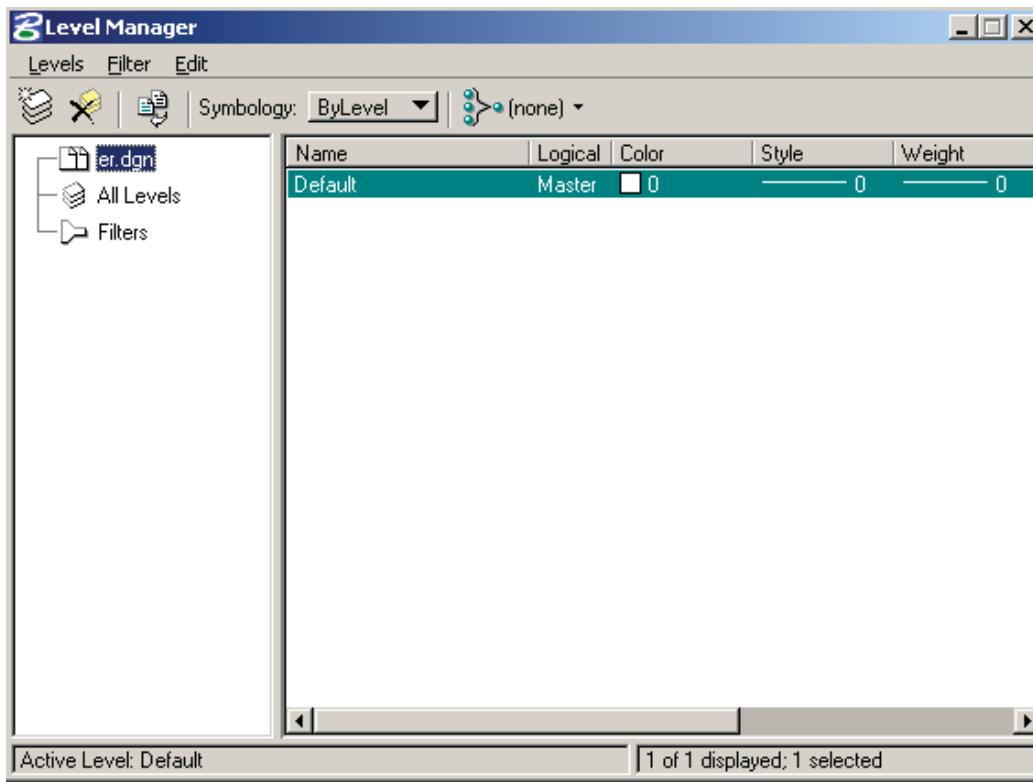

برای ساختن یک لایه جدید کافیست از منوی Level گزینه New را انتخاب کنید تا در لیست لایه ها ظاهر شود برای پاک کردن یک لایه کافیست بر روی آن کلیک کرده و دکمه Delete را در روی صفحه کلید فشار دهید. برای کپی کردن سطوح یک فایل های دیگر کافیست از منوی Level گزینه کپی را انتخاب کرده و سپس فایل دیگر را باز نمود و در Level Manager ان فایل گزینه Past را انتخاب می کنیم

انتخاب سطح فعال

هر سطحی را که در حال ترسیم بر روی ان هستیم سطح فعال می نامند. اسم این سطح را می توانید در status bar و Attributes tool box مشاهده کنید.

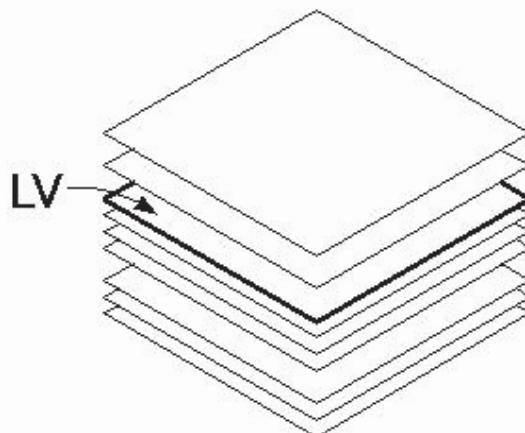

"LV" denotes the Active Level


برای تنظیم این لایه به صورت دستی کافیست در Attributes tool box در قسمت مربوط به سطوح پنجره پائین افتادنی مربوطه را باز کرده و از ان سطح مورد نظر را نتخاب کنید.

Level 1			
Filter: (none)			
Default	✓	○	□
Level 1	✓	○	□
Level 2	✓	○	□
Level 3	✓	○	□
Level 4	✓	○	□
Level 5	✓	○	□
Level 6	✓	○	□
Level 7	✓	○	□
Level 8	✓	○	□
Level 9	✓	○	□
Level 10	✓	○	□
Level 11	✓	○	□
Level 12	✓	○	□
Level 13	✓	○	□
Level 14	✓	○	□
Level 15	✓	○	□

Level option menu

برای تنظیم لایه فعال به کمک Level Display Manager ابتدا این پنجره را فعال کرده (به طور مثال به کمک کلید میانبر Ctrl+E). در این صفحه سطح فعلی فعال high light شده کافیست شما بر روی سطحی که مایل هستید به صورت سطح فعل در اید یک کلیک دوبل انجام دهید. یا بر روی نام آن لایه کلیک کرده و از ان گزینه

را انتخاب کنید. Set Active

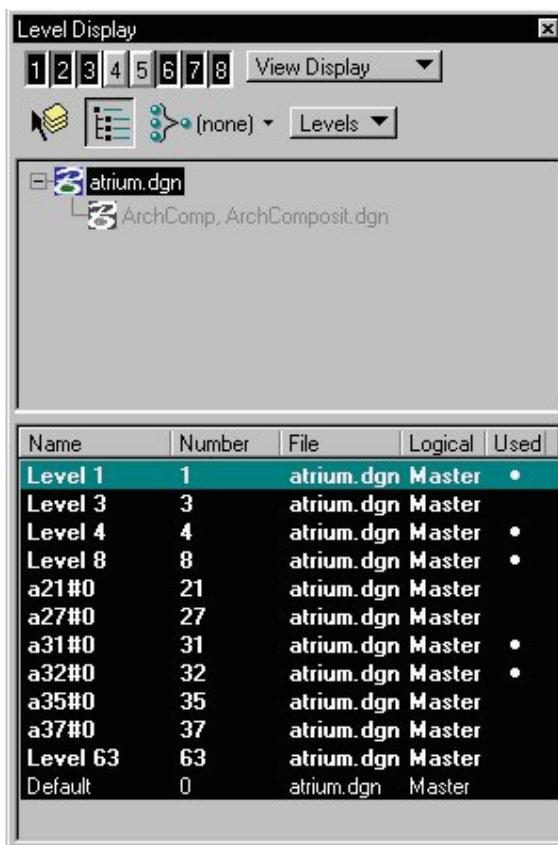

level Display dialog box with the active level highlighted in green

همین کار را نیز به کمک Level Manager نیز می توانید انجام دهید.

تعویض عناصر سطوح با یکدیگر

همه عناصر طراحی قابل جابجا شدن بین سطوح مختلف طراحی بر حسب نیاز کاربر می شوند

برای تعویض سطوح عناصر از طریق Attributes tool ابتدا جسم مورد نظر را در حالت انتخاب قرار می داده و سپس Level combo box را بر روی سطح مورد نظر قرار داده تا عناصر به سطح وارد شوند

اشتراک در تعاریف سطوح


برای تنظیم ساختار کاربر می تواند از کتابخانه سطوح استفاده کند. برای الصاق این کتابخانه باید در پنجره Level Manager از منوی گزینه Attach را باید انتخاب کنید. و همینطور برای خارج کردن یک کتابخانه باید از گزینه Dattach برای این منظور استفاده کند.

فصل هفتم


تنظیمات و تعاریف برچسب ها

در طراحی های مهندسی داده های غیر گرافیکی قسمت مهمی از داده های یک طرح را شامل می شود. برای مثال لیستی از مواد مورد استفاده نرم افزار Micro Station به کاربر اجزای الصاق برچسب غیر گرافیکی را به عناصر طراحی اضافه کند. در صورتی که عنصری را حذف کنید برچسب آن خود به خود پاک می شود. بعد از اضافه کردن برچسب ها (در این مورد در ادامه توضیح خواهیم داد) شما می توانید تنظیمات مورد نظر خود را به برچسب ها اعمال کنید. برای دسترسی به این تنظیمات باید مراحل زیر را طی کنید.

- از منوی Element مسیر >Define Tags را فعال می کنیم تا پنجره مربوطه باز شود.

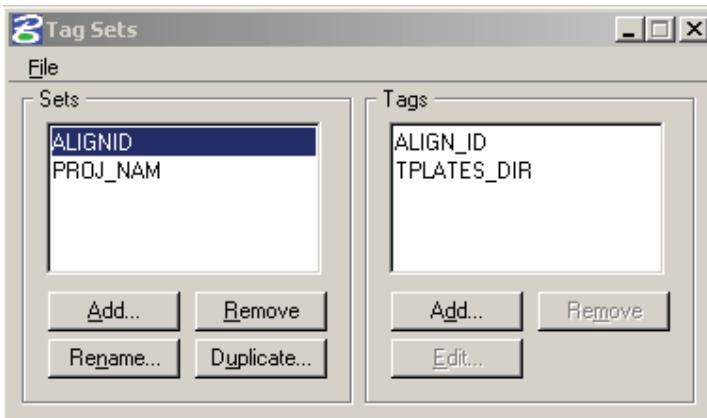

- در قسمت Sets بر روی ذکمه Add کلیک کرده تا پنجره Define Tag گشوده شود. در قسمت Tag Name اسمی را برای برچسب در نظر می گیریم. نوع برچسب را از قسمت Type انتخاب کرده در کار Default TAG value نوشته ای که باید بر روی برچسب نوشته شود را وارد می کنیم برای ویرایش مجدد برچسب ها کافیست در پنجره بالا بعد انتخاب برچسب و زیر برچسب ذکمه Edit را کلیک کنید.

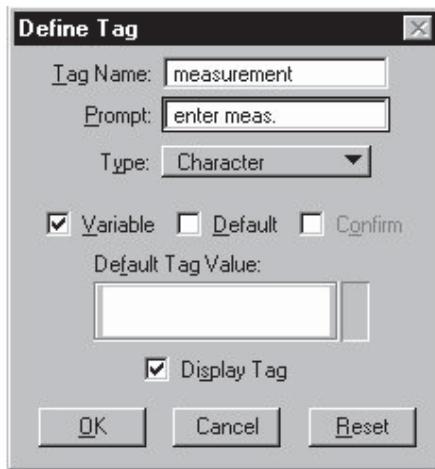

جعبه ابزار برچسب ها


این جعبه ابزاری است برای ایجاد ویرایش و پاک کردن برچسب ها کاربرد دارد.



الصاق برچسب

از این گزینه برای الصاق برچسب ها به عناصر طراحی استفاده می شود. عکس پنجره مدیریت فرمان این فرمان را در همین صفحه مشاهده می کنید

که درون ان تعریف شده را در ان مشاهده می شود که می توانید یکی از انها را انتخاب کنید. سپس عنصری که باید برچسب بخورد انتخاب کرده از کادر بهدی نوشته را انتخاب کرده و سپس محل درج را انتخاب کرده تا عملیات درج برچسب خاتمه یابد

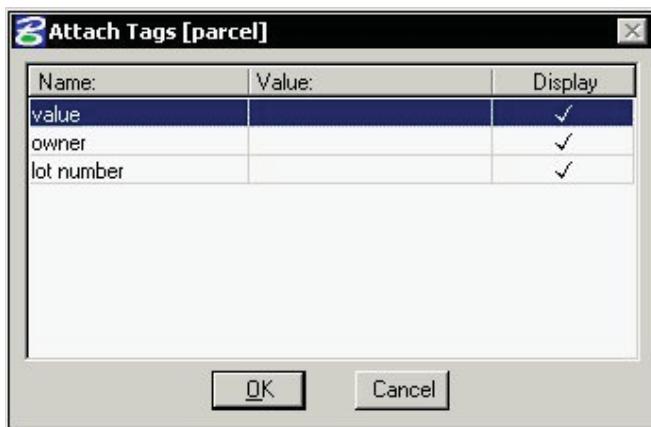


اصلاح برچسب

از این کزینه برای اصلاح برچسب های موجود بر عناصر استفاده می شود. برای این منظور کافیست از جعبه ابزار مذکور ایکون بالا را انتخاب کنید و سپس برچسبی را که باید اصلاح شود را انتخاب می کنید. تا پنجره بالا گشوده شده با کلیک بر روی بر روی قسمت Valua به کاربر امکان تغییرات لازم را می دهد.

مشاهده برچسب ها


از این فرمان برای مشاهده دوباره برچسب ها استفاده می شود. برای این منظور کافیست از جعبه ابزار مذکور ایکون بالا را انتخاب کنید و سپس برچسب را انتخاب کرده تا پنجره Review Tags گشوده شود.

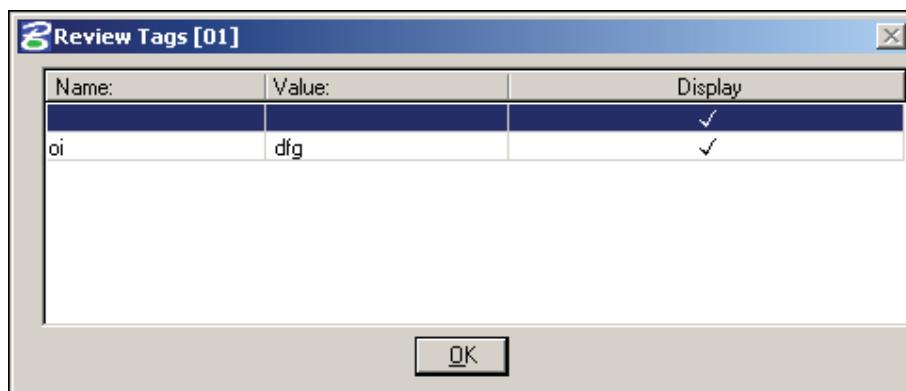



تغییر برچسب ها

از این فرمان برای تعویض یک برچسب با برچسب های دیگر استفاده می شود . برای این منظور کافیست از جعبه ابزار مذکور ایکون بالا را انتخاب کنید تا پنجره مدیریت فرمان این فرمان گشوده شود. در Tag set برچسب مورد نظر را انتخاب کرده از کادر Tag عنوان که باید عوض شود را انتخاب می کنیم و سپس در کادر Replace ان چیز را که باشد جایگزین شود را وارد کرده و سپس کار را تأیید کند تا جا بجایی انجام شود.

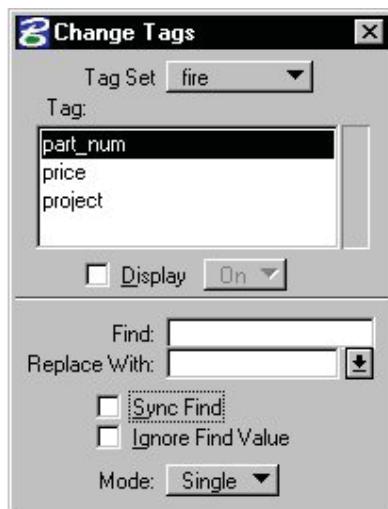

Change Tags dialog box



حذف برچسب ها

از این فرمان برای حذف برچسب ها استفاده می شود و برای این منظور کافیست ان را از جعبه ابزار مورد نظر انتخاب کرده و با کلیک بر روی برچسب مورد نظر آن را حذف کنید.


کنترل نمایش برچسب ها

برای کنترل نمایش برچسب ها کافیست با استفاده از کلید میانبر View Attributes Ctrl+B پنجره View Attributes را باز برداشتن تیک جلوی نمایش یا عدم نمایش بگیرید.




انتخاب برچسب عناصر

برای این منظور باید از منوی Edit گزینه Select By Attributes را انتخاب کنید تا پنجره مذکور باز شود. تنظیمات مربوط به سطوح و بقیه موارد را انحصار داده سپس بر دکمه Tags در پائین صفحه کلیک می کنیم.

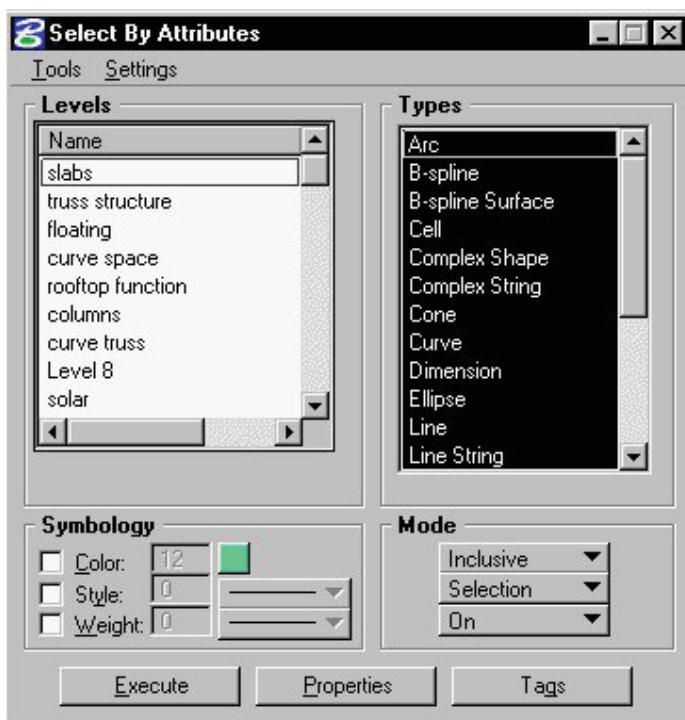

تا پنجره محاوره های مربوط به انتقال برچسب ها باز شود. از آن برچسب مورد نظر را انتخاب کنید.

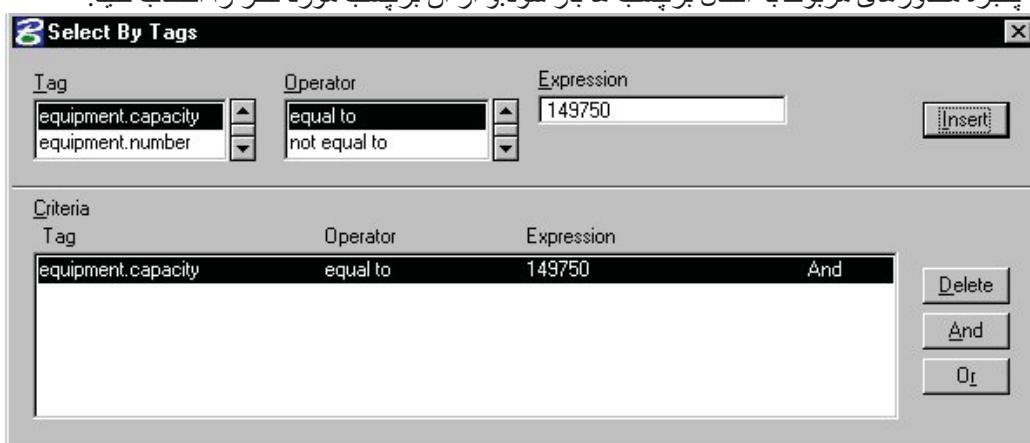


ابعاد عناصر


و سیله‌ای برای نوشتن ابعاد عناصر طراحی در کنار انها که بسیاری از جزئیات نقشه های مهندسی را همین ابعاد و اندازه ها تشکیل می دهند.

کنترل نمایش ابعاد

برای نمایش یا عدم نمایش اندازه ها باید با استفاده از کلید میانبر Ctrl+B پنجره View Attributes را باز کرده تا با گذاشتن یا برداشتن تیک چلوی عبارت Dimension در مورد نمایش یا عدم نمایش برچسب ها باید تصمیم بگیرید.

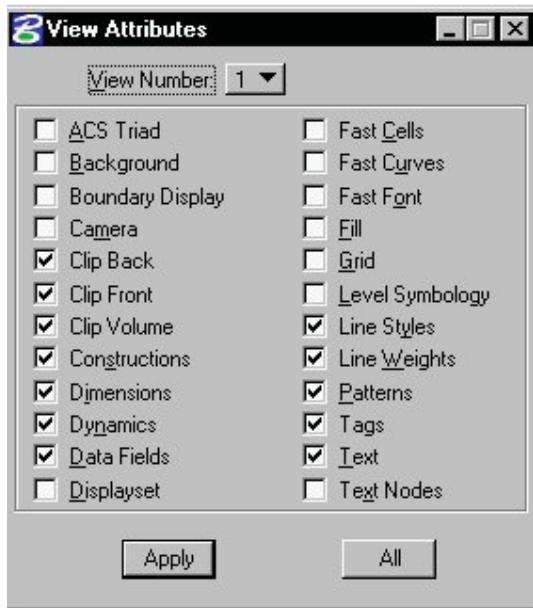
**استیل های ابعاد**

برای دسترسی به به استیل های مختلف کافیست از منوی گزینه Element Dimension Styles را انتخاب کنید. که در آن کاربر می تواند نسبت به ساخت یک استیل جدید و تنظیم پارامتر های آن اقدام نماید.

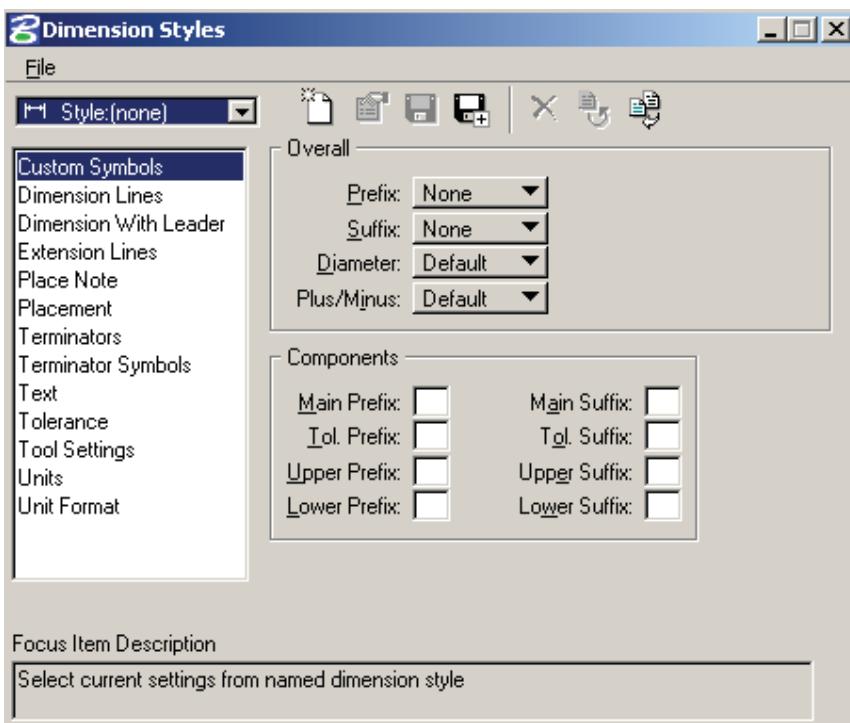


جعبه ابزار Dimensioning


از طریق این جعبه ابزار امکان دسترسی به همه فرمان این قسمت وجود دارد این جعبه ابزار به صورت از پیش تعریف شده در Main Frame وجود داشته و قابل دسترسی است.

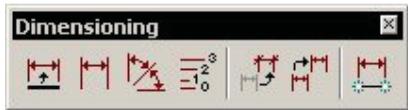

اندازه گذاری عناصر
از این گزینه برای اندازه گذاری عناصر مختلف از جمله موارد زیر استقاده می شود
(line, line string, multi-line, shape, circular arc, or circle)

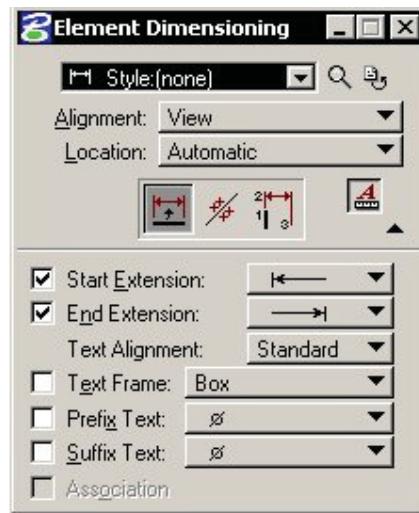

Expanded Element Dimensioning tool setting window showing linear icons

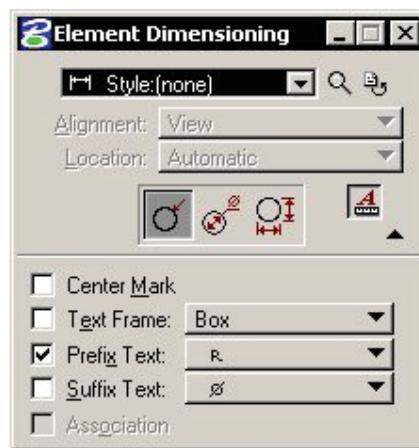


Expanded Element Dimensioning tool setting window showing radial icons



اندازه گذاری خط

برای اندازه گذاری خطوط کافیست ابتدا ایکون بالا را از جعبه ابزار انتخاب کرده سپس ابتداء و انتهای خط را کلیک کرده تا عمل اندازه گذاری انجام شود

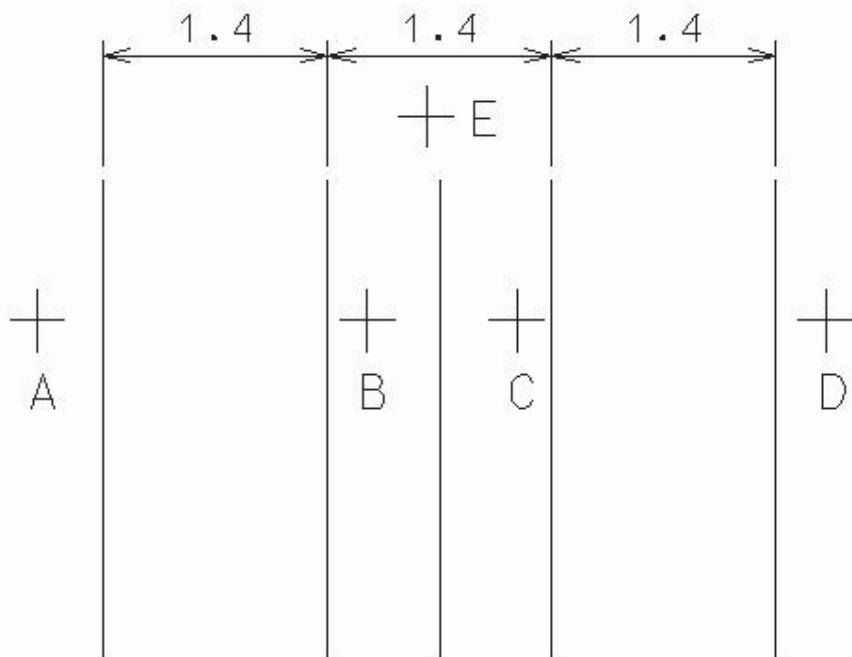


Linear dimensioning on multiple elements





اندازه گذاری زاویه

برای اندازه گذاری زاویه بعد از انتخاب ایکون بالا را انتخاب کرده تا پنجره مودیریت فرمان این فرمان گشوده شود. برای سپس اندازه گذار را انتخاب کرده سپس به ترتیت نقاط S O E X را به نرم افزار معرفی کرده تا عملیات اندازه گذاری کامل شود

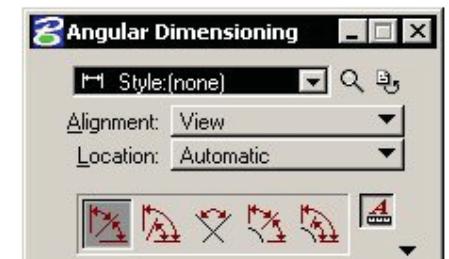


Angular Dimensioning tool setting window

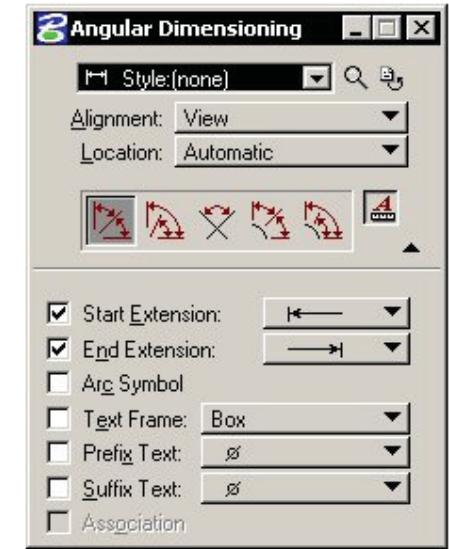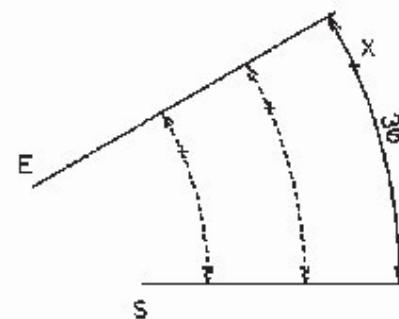


ended Angular Dimensioning tool setting window

برای اندازه گذاری کمان ها بعد انتخاب اندازه ایکون به ترتیب نقاط X E S را به نرم افزار معرفی نموده تا عملیات اندازه گذاری انجام شود.

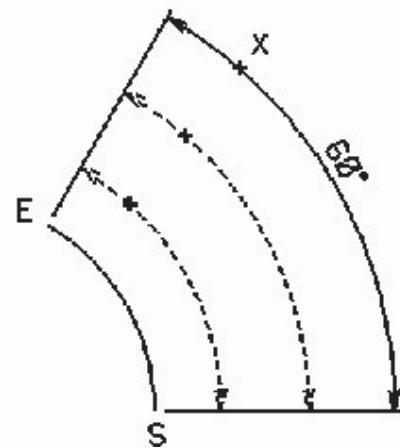


اندازه گذاری فاصله قائم

از این گزینه برای اندازه گذاری فاصله قائم بین دو موضوع استفاده می شود. برای استفاده ایکون بالا را انتخاب کرده سپس اقدام به معرفی نقطه مبدأ نموده در مرحله بعد نقطه دوم را برای تعریف جهت محور X وارد می کنیم. نقطه سوم را برای تعریف درازی خط مشخص می کنیم و سپس اقدام به انتخاب عناصر می کنیم

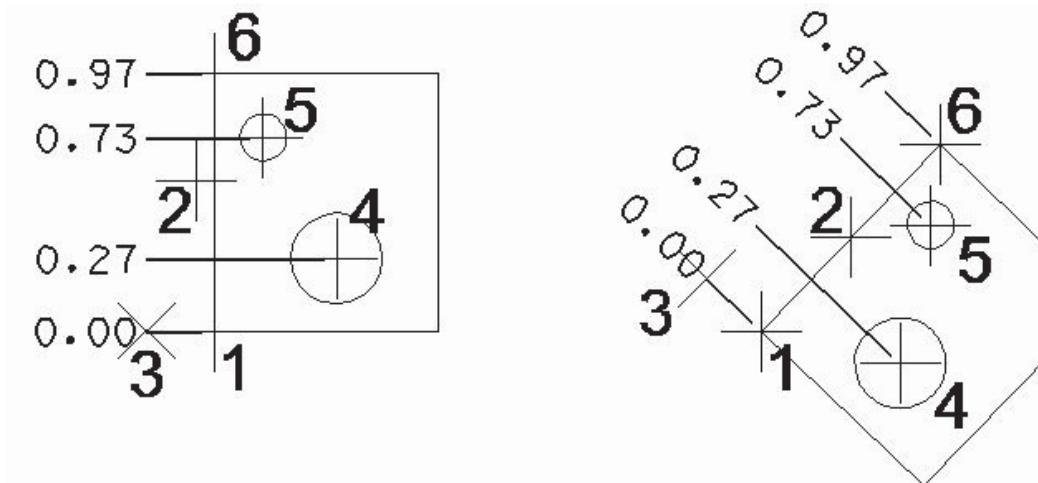

Dimension Ordinates. Left: Dimension Alignment set to View. Right: Dimension Alignment set to True.

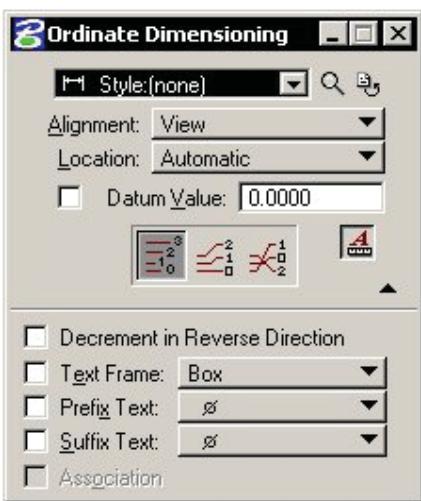

Expanded Ordinate Dimensioning tool setting window



تفییر اندازه گذاری

از این گزینه برای تغییر خصوصیات اجزای اندازه گذاری استفاده می شود. و برای این منظور کافیست ایکون مربوط را انتخاب کرده و از لیست استیل مورد نظر خود را انتخاب کرده و کل کار را تائید می کنیم.



همانه‌گی تنظیمات اندازه گیری

از این گزینه برای انتقال خصوصیات یک اندازه گذاری به بقیه اندازه گذاری ها استفاده می شود. برای منظور ابتدا ایکون بالا را انتخاب کرده و سپس استیل مورد نظر انتخاب می کنیم سپس بز روی اندازه گذاری مورد نظر کلیک کرده تا خصوصیات منتقل شود.





اندازه گذاری پیوسته

از این فرمان می توان برای اندازه گذاری پیوسته بر روی عناصر استفاده کرد نمود چون این فرمان به طور خودکار خاتمه نمی یابد.

فریم جعبه ابزار های اندازه گیری

ابزار های اندازه گیری در این نرم افزار به هیچ وجه به ابزار های بالا محدود نشده و حتی این ابزار ها برای خود یک فریم مخصوص دارند ابزار هایی بسیار کامل را در اختیار کاربر قرار می دهد که می توان آن را از طریق پنجره مربوط به فریم ها و جعبه ابزار ها احضار کرد. این فریم شامل:

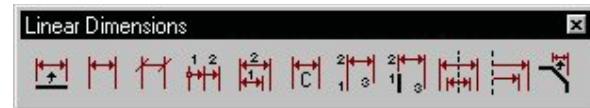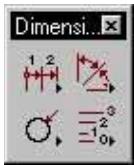


ابزار های اندازه گذاری خط : linear dimensions




ابزار اندازه گیری زاویه : angular dimensions



ابزار اندازه گیری شعاع : radial dimensions

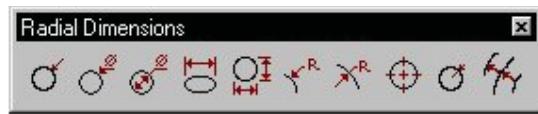

ابزار های ویرایش اندازه گزار ها (مثلا حذف اندازه های گذاشته شده)

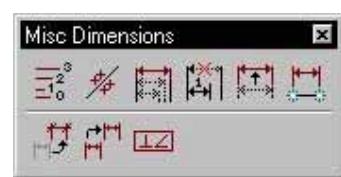


حاشیه نویسی

در واقع در بسیاری از نقشه های مهندسی احتیاج به حاشیه نویسی وجود دارد. در این نرم افزار نیز امکانات خوبی برای این منظور دیده شده است که شما را با قسمتی از آنها آشنا می کنیم

استیل حروف

استیل حروف یکی از مسائلی است که باید قبیل از حاشیه نویسی در مورد ان تصمیم گرفت برای دست رسمی به این قسمت باید از منوی Element گزینه Text Style را انتخاب می کنیم.

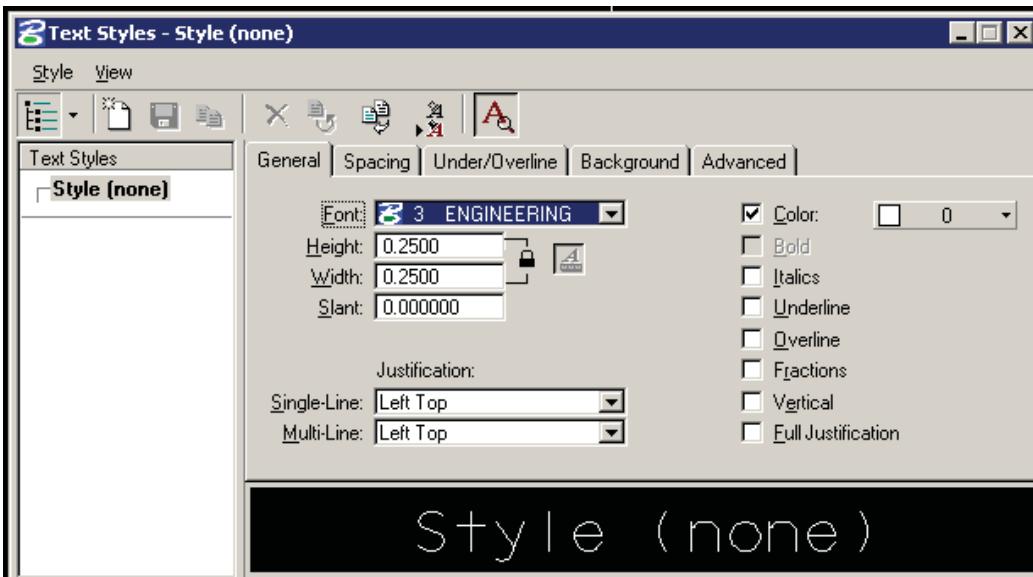


جعبه ابزار حاشیه نویسی


این جعبه ابزار از طریق Main Frame نیز قابل دسترسی است. و یا می توان از این راه مانند تمام جعبه ابزارها دیگر احضار نمود.



از این گزینه برای برای تعیین محل متن استفاده می شود. که با کلیک بر ایکون بالا و محل مورد نظر برای درج متن مشخص کنید.

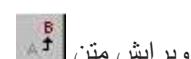

از این فرمان برای ویرایش متن استفاده می شود. که به مجرد فعال شدن پنجره ویرایش متن باز و قابل استفاده می شود.

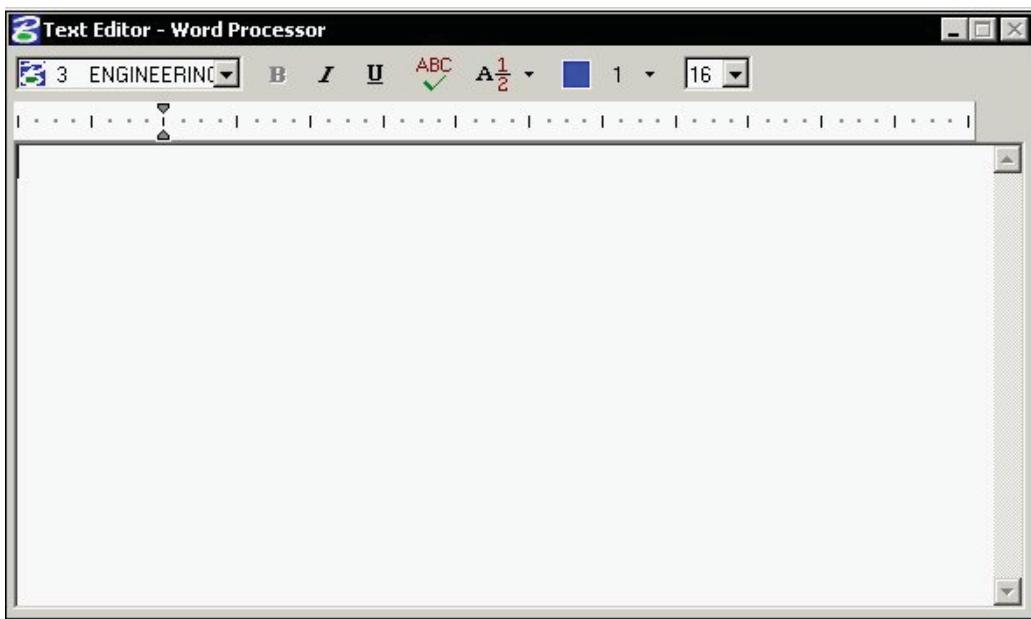

Spell Checker

این گزینه برای کنترل درستی کلمات به کار رفته کاربرد دارد



تغییر خصوصیات متن

از این فرمان برای تغییر خصوصیات متن استفاده می شود. و برای این منظور کافیست فرمان بالا را اجرا کرده متن مورد نظر را در حالت انتخاب قرار داده و استیل جدید را انتخاب می کنیم.



نمایش خصوصیات متن

به وسیله این فرمان می توانید به پنجره خصوصیات متن دسترسی پیدا کنید.




همانگی خصوصیات متن

از این فرمان برای همانگ کردن خصوصیات متن مختلف با خصوصیات متن مورد نظر استفاده کرد.

تکنیک های پیشرفته طراحی دو بعدی

پایداری گروههای عناصر

بعضی از گروه بندی ها در این نرم افزار برای تنظیم و تسهیل در انتخاب عناصر یا محتوای پرچین ها است کابران Auto Cad با این مبحث تحت عنوان بلوک ها در نرم افزار Auto cad آشنا هستند. البته خود این نرم افزار برای این منظور امکانات بیگری از جمله سلول ها را نیز در اختیار کاربر قرار می دهد.

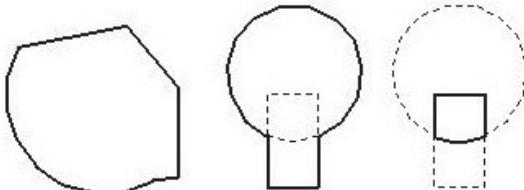

Left: Complex shape created from arc and line string with Create Complex Shape tool. Center and right: Union and intersection of circle and block created with Create Region tool.

استفاده از گروه ها

کاربر می تواند تعدادی از عناصر را انتخاب کرده و از انها یک گروه بسازد. همچنین می تواند انها را دستکاری نموده یا اصلاح نماید.

ساختن یک گروه

برای ساختن یک گروه از عناصر کافیست عناصری که باید در یک گروه شرکت کنند را انتخاب کرده از منوی Edit گزینه Group را انتخاب کنید با با استفاده از میانبر Ctrl+G نیز می توانید به همین مقصود برسید

باز کردن یک گزوه از عناصر از هم
برای این منظور ابتدا گروه مورد نظر را انتخاب کرده از منوی Edit گزینه Ungroup را انتخاب می کنیم


Fillet

از این جعبه ابزار به منظور گرفتن گوشه های اضافی استفاده می شود .




ساختار سهمی وار گرد کردن

برای این منظور ابتدا ایکون بالا را از جعبه ابزار مربوطه انتخاب کرده سپس خط اول را انتخاب کرده و در ادامه خط دوم را در حالت انتخاب قرار می دهیم . و کل کار را تائید می کنیم تا کار انجام شود. در کادر میزان فاصله از ظرف نقطه مماس را وارد می کنیم .

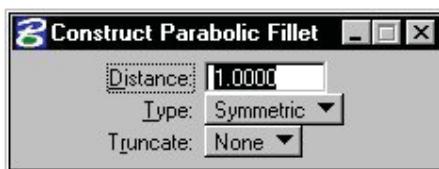

انواع این گرد کردن در تصویر پائین نشان داده شده است.

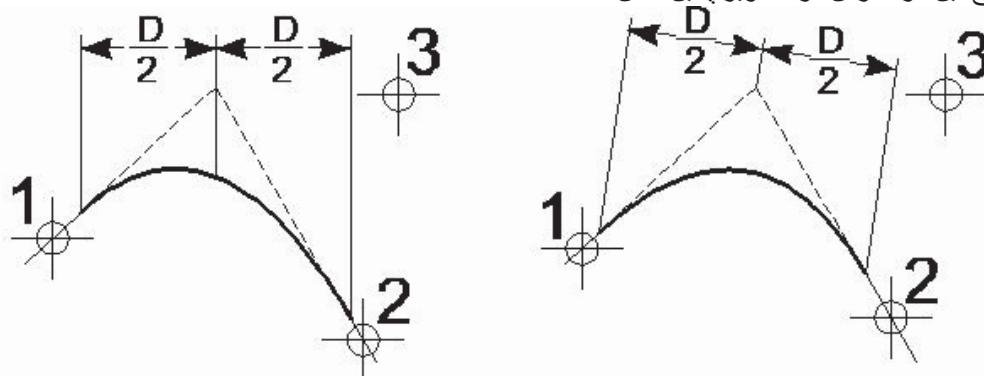

Construct Parabolic Fillet. Left: Horizontal. Right: Symmetric. "D" denotes distance. Truncate is set to Both.

جعبه ابزار گروه

از فرمان های این جعبه ابزار برای ایجاد اصلاح و پاک کردن گروه ها استفاده می شود.




قطع ارتباط بین عناصر

از این فرمان در فصول پیش به تفصیل صحبت شده که رای ساده کردن عناصر پیچیده کاربرد دارد.

ساختن زنجیر های پیچده

این فرمان برای ساختن زنجیر های پیچیده یا باز کردن عناصر مركب کاربرد دارد. این کار به دو روش خودکار و دستی انجام می پذیرد. برای ساختن این زنجیر ها به شیوه دستی:


ابندا ایکون بالا را از جعبه ابزار مربوطه انتخاب کرده فیلد Method را در حالت Manual قرار داده در حالت بعدی اولین عنصر که باید در زنجیر قرار بگیرد را به نرم افزار معرفی کرده و در ادامه اقدام به اضافه کردن همان عنصر به مقدار موردنیاز به محیط طراحی می کنیم.

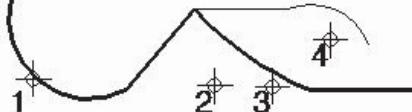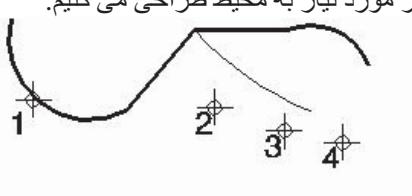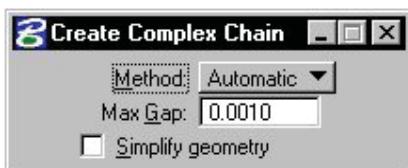

Create Complex Chain with Method set to Automatic. After entering data point 2, the top element in the fork was highlighted (top). To highlight the alternate path, a Reset was entered (bottom).

برای ساختن این زنجیر ها به شیوه خودکار:

ابندا ایکون بالا را از جعبه ابزار مربوطه انتخاب کرده فیلد Method را در حالت Automatic قرار داده بعدی اولین عنصر که باید در زنجیر قرار بگیرد را به نرم افزار معرفی کرده وارد کردن داده های مربوط به نقاط پرنگ شده . تأثید کا کار برای ترسیم زنجیره.

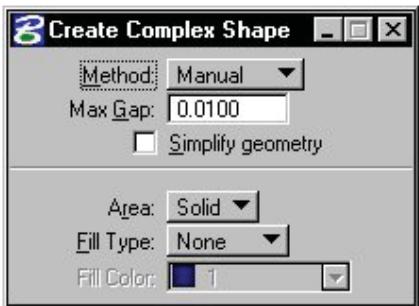

ساختن قواره های پیچیده

از این گزینه در واقع برای ایجاد زنجیر های بسته به دو روش دستی و خود کار اسناده می شود. ولی روش کلی کار شبیه فرمان بالا است.




ساختن نواحی

از این گزینه برای ساختن نواحی به روش های گوناگون استفاده می شود. که به شرح زیر است.

در کادر Method شما می توانید روش های مختلفی که برای ساختن وجود دارد را مشاهده کنید. در کادر Fill Type نوع پر کردن را انتخاب می کنید که شامل None, Opaque, Outlined می شود

:Intersection,Union

این دو روش در واقع از نظر ساختار بسیار به هم شبیه هستند برای استفاده از این فرمان ابتدا ایکون بالا را از جعبه ابزار مربوطه انتخاب فیلد Method در یکی از دو حالت Intersection,Union قرار داده یکی از اجزاء را انتخاب کرده و در مرحله بعد دیگر عناصر را انتخاب کرده و کل را تأیید می کنیم .

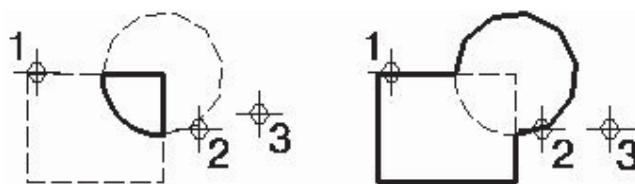


Creating a region from two elements

Left: Intersection. Right: Union. Keep Original is off.

:Difference


برای استفاده از این فرمان ابتدا ایکون بالا را از جعبه ابزار مربوطه انتخاب فیلد Method در حالت Difference قرار داده اگر عنصری در حالت انتخاب قرار دارد را از ان حالت خارج می کند کرده عنصر پایه را انتخاب کرده در ادامه اقدام به انتخاب عنصر دوم(زیر عنصر) کرده . و کل را تائید می کنیم

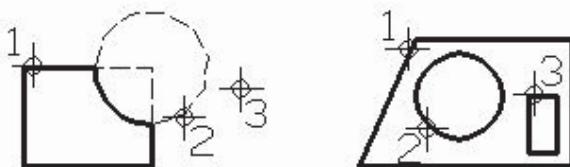

Method set to Difference

:Flood

ابتدا اقدام به انتخاب عنصر مرزی نموده سپس برای استفاده از این فرمان ابتدا ایکون بالا را از جعبه ابزار مربوطه انتخاب فیلد Method در حالت Flood قرار داده سپس اقدام به انتخاب فضاهایی مورد نظر می کنیم و در نهایت کل کار را تائید می کنیم.

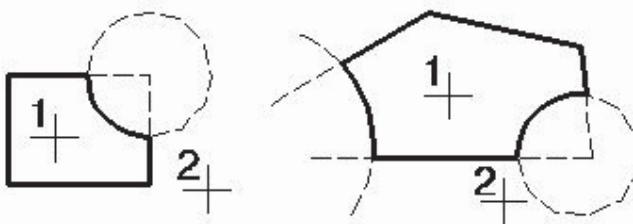

Method set to Flood. Keep Original is off.



اضافه کردن گروه های گرافیکی

از این فرمان برای ساختن گروه اسامی یا گروه گرافیکی یا ترکیب کردن انها با هم استفاده می شود






خارج کردن از گروه های گرافیکی
از این فرمان برای پاک کردن گروه ها یا حذف عناصری از یک گروه استفاده می شود.



گروه روزنه ها
از این فرمان برای شناسایی فضاهای جامد و سوراخ کردن انها استفاده می شود. برای این منظور کافیست ابزار بالا را از جعبه ابزار مربوطه انتخاب کرده سپس عنصر جامد و در مرحله بعد عنصری که برای سوراخ کاری انتخاب کرده اید را ان بر روی عنصر اول قرار داده و کل کار تائید می کنید.

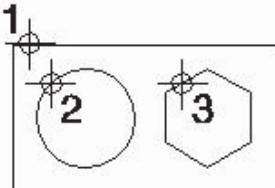


Group Holes. The block is identified as the solid and the circle and hexagon are holes (Top view).

استفاده از خطوط چند گانه

استفاده از این چند ضلعی ها در هنگام اموزش خطوط اموزش داده شد ولی این نرم افزار امکاناتی بسیار بیشتر از آنچه گفته شد در خود دارد که اکنون در مورد انها صحبت شد. همنظر که می توان حس زد


جعبه ابزار خطوط چند گانه

از طریق این جعبه ابزار تقریبا می توانید به همه فرمان های مربوط به چند خطی ها دسترسی پیدا کرد.
برای احضار این مانند هر جعبه ابزار دیگری و به کمک کلید میانبر **Ctrl+T** پنجره مدیریت جعبه ابزار را باز کرده و این جعبه ابزار را احضار کنید

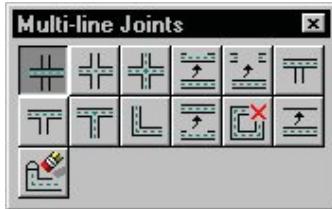

ساختار چهار راه های بسته


از این فرمان برای ایجاد چهارراهی بسته می توان استفاده برای احضار این کافیست ایکون بالا را از جعبه ابزار مربوطه انتخاب کنید ایندا ان چند خطی که باید بریده شود را انتخاب کرده و سپس چند خطی بعدی را انتخاب کرده و کل کار را تائید می کنید

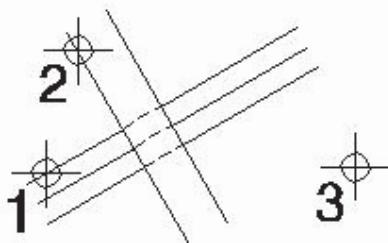

Construct Closed Cross Joint




ساختار چهار راه های باز
مراحل اجرای این فرمان دقیقاً مشابه فرمان بالاست

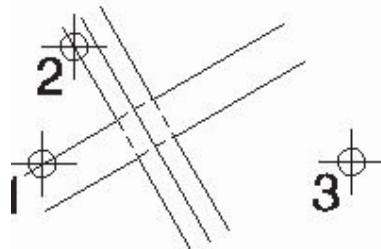

Construct Open Cross Joint




ساختار چهار راه های ممزوج شده
مراحل اجرای این فرمان دقیقاً مشابه فرمان بالاست

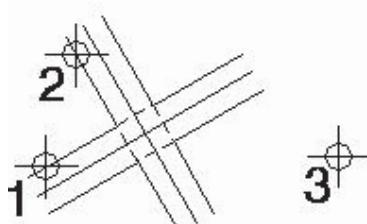

Construct Merged Cross Joint




بریدن یک جزء از یک چند خطی منفرد
برای احضار ان کافیست ایکون بالا را از جعبه ابزار مربوطه انتخاب کنید. سپس چند خطی مورد نظر را انتخاب کرده در ادامه نقطه‌ای که برش باید از آنجا شروع شود. را مشخص می‌کنیم. تا برش انجام شود.

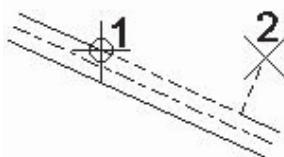

Cut Single Component Line



بریدن همه اجزاء از یک چند خطی منفرد
مراحل اجرای این فرمان دقیقاً مشابه فرمان بالاست

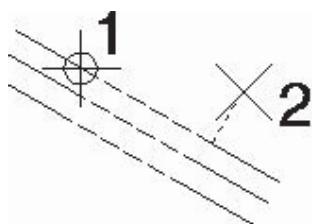


Cut All Component Lines



ساختار اتصالات T شکل بسته

برای احضار ان کافیست ایکون بالا را از جعبه ابزار مربوطه انتخاب کنید. سپس چند خطی مورد نظر را که ممکن است هم باشند، انتخاب کرده و در نهایت تائید کل کار.

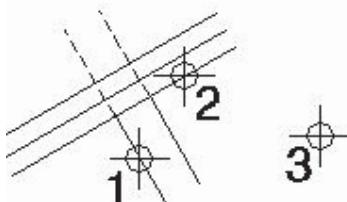


Construct Closed Tee Joint



ساختار اتصالات T شکل باز

مراحل اجرای این فرمان دقیقاً مشابه فرمان بالاست

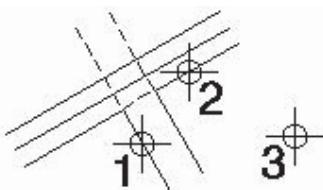


Construct Open Tee Joint



ساختار اتصالات T شکل ممزوج شده

مراحل اجرای این فرمان دقیقاً مشابه فرمان بالاست

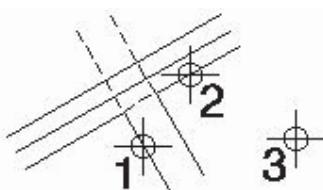


Construct Open Tee Joint



ساختار اتصال گوشه ها


از این برای اتصال گوشه های کار استفاده می کند. برای احضار ان کافیست ایکون بالا را از جعبه ابزار مربوطه انتخاب کنید. سپس دو چند خطی را یکی پس از دیگری انتخاب و در پایان کل کار را تائید می کنیم

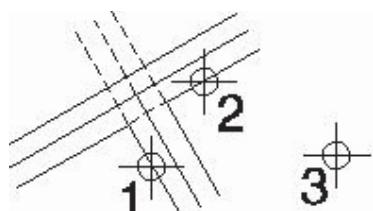

Construct Merged Tee Joint

 خطوط مرکب قطع نشده

برای پاک کردن شکستگی ها در چند خطی ها از این فرمان استفاده می شود. برای این منظور کافیست ایکون بالا را از جعبه ابزار مربوطه انتخاب کنید معرفی پایان شکستگی و تائید کل کار

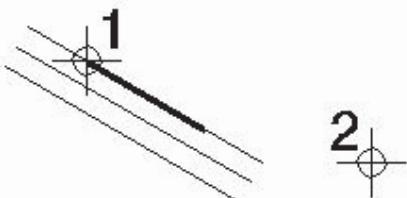

Uncutting one component line

 حذف چند خطی های ناتمام

از این فرمان برای بریدن قسمتی از چند خطی ها استفاده می شود روش بدین صورت پس از انتخاب ایکون بالا انتخاب یکی از دو سمت از خطی باید حذف شود. در ادامه سر دیگر پاره خط را انتخاب کنید تا عملیات کامل شود.




جابجایی نیمرخ چند خطی ها

از این فرمان برای جابجایی قسمتی از یک چند خطی یا تغییر موقعیت اجزاء یک چند خطی بدون حرکت تمام اجزاء استفاده می شود. روش کار بدین صورت است که پس از انتخاب ایکون بالا از جعبه ابزار مربوطه انتخاب کرده سپس کرینه Move را در حالت Workline تغییر داده چند خطی مورد نظر را به نرم افزار معرفی کرده مناسب را نیز در ادامه انتخاب می کنیم و به کمک ان اقدام به جابجایی می نمائیم.



ویرایش سرپوش چند خطی ها


از این گزینه و برای ویرایش انتهای چند خطی ها به خصوص انتهای این خطوط استفاده می شود. روش کار بدین صورت است که پس از انتخاب ایکون بالا از جعبه ابزار مربوطه انتخاب کرده چند خطی مورد نظر را که انتهای آن از اد است را به نرم افزار معرفی کرده. تا عمل سرپوش گذاشتن انجام شود.

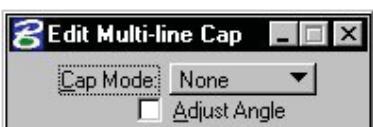

طراحی ایزومتریک

این طراحی در واقع تکنیکی است برای ایجاد توهم یک طراحی 3D در یک طراحی 2D. در این نرم افزار ابزار رهایی برای سرعت بخشیدن به نوع طراحی در نظر گرفته شده. برای دسترسی به تنظیمات پلان این نوع طراحی باید از منوی Lock>Full Setting مسیر را انتخاب

کنید تا پنجره مربوطه گشوده شود. در قسمت Isometric Plan سمت نمایش می توانید مشخص کنید و برای اینکه هر داده ای بر روی این پلان ترسیم شود باید قفل آن فعال باشد.

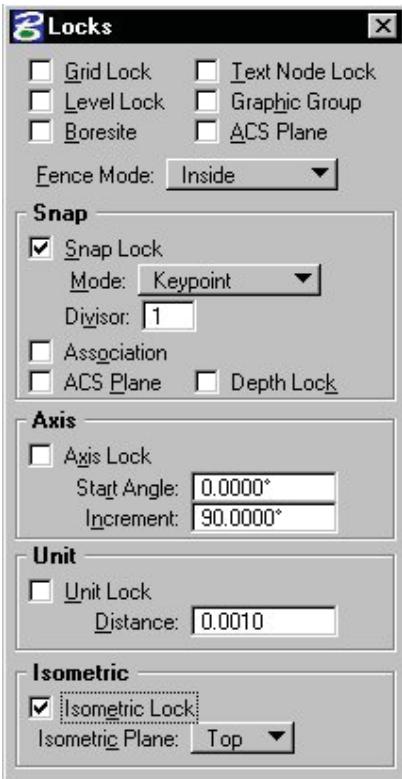
**جعبه ابزار ایزومتری**

تمامی ابزار های مربوط به طراحی ایزومتریک از طریق این جعبه ابزار قابل دسترسی است این جعبه ابزار به صورت پیش گزیده فعال نیست و باید فراخوانی شود.



ساختن بلوک های ایزومتریک

از این گزینه برای ایجاد چند ضلعی های استفاده می شود در قسمت Plan سه حالت وجود دارد که زاوی نمایش ایزومتریک را مشخص می کند که شامل:

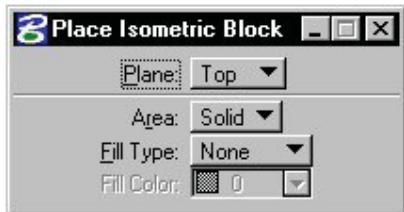


Top 30° and 150°

Left 90° and 150

Right 30° and 90°

روش استفاده بدین صورت است که گزینه بالا را از جعبه ابزار مربوطه انتخاب کرده داده های مربوط به یک گوشه از گوشه چند ضلعی را وارد کنید و در پایان گوشه دیگر را به صورت قطری ترسم کنید تا چهارضلعی کامل شود.

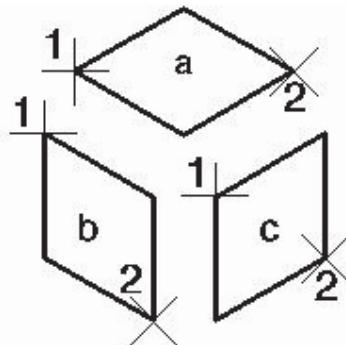


Place Isometric Block with Isometric Plane set to Top (a), Left (b), and Right (c).



ساختن دوایر ایزومتریک

از این فرمان برای تولید دوایر ایزومتریک استفاده می شود. پنجره مدیریت فرمان این نرم افزار شبیه فرمان بالاست و روش ترسیم مانند ترسیم دوایر معمول نقطه ای به عنوان مرکز و سپس خطی را به عنوان شعاع به نرم افزار معرفی می کنید.

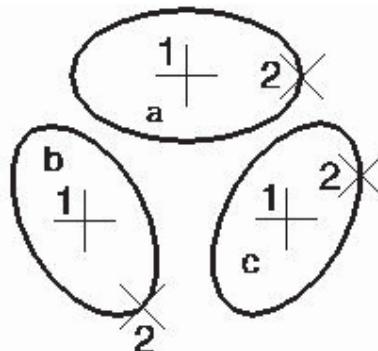


Place Isometric Circle with the Isometric Plane set to Top (a), Left (b), and Right (c).

ساختن منی ها به کمک Spline


در بسیاری از انواع طراحی منحنی ها کاربرد های فروانی دارند این نرم افزار روش های گوناگونی برای طراحی انواع منحنی ها در اختیار کاربر خود قرار می دهد تمامی این فرمانها در یک Frame به نام وجود دارد که شامل دو جعبه ابزار مجزا می شوند که به ترتیب شامل

B-spline Curves tool frame و Create Curves tool box که اولی برای ایجاد انواع منحنی و Modify Curves tool box دیگری برای اصلاح آنها به کار می رود که در ادامه تمام فرمان های انها مورد بررسی قرار می گیرد.

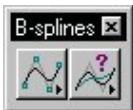

**B-spline**

از این فرمان برای ایجاد منحنی ها به کمک SpLine استفاده می شود. این نرم افزار پنج روش مختلف را در اختیار کاربر قرار می دهد. وارد کردن اطلاعات نیز به نوبه خود دارای دو روش مجاز است.

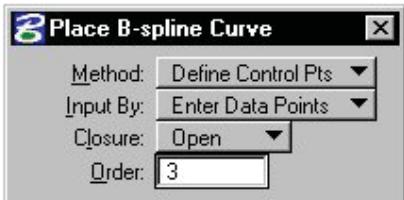

ترسیم به کمک وارد کردن اطلاعات نقاط به روش های:

Define Control Pts

Through Points or Catmull-Rom

L-Square By Tol or L-Squar By Num

- ۱- ابتدا ایکون بالا را از جعبه ابزار مذکور انتخاب کرده
- ۲- تنظیم گزینه Input By به حالت Enter Data Points
- ۳- معرفی نقطه شروع منحنی ها
- ۴- وارد کردن مجموعه بقیه نقاط
- ۵- در صورتی که فیلد Closure در حالت Open باشد باید یک نقطه را به عنوان نقطه پایانی معرفی کنید.
- ۶- باز شنا ساندن


ترسیم به کمک معرفی عناصر مختلف به روش های:

Define Control Pts

Through Points or Catmull-Rom

L-Square By Tol or L-Squar By Num

- ۱- ابتدا ایکون بالا را از جعبه ابزار مذکور انتخاب کرده
- ۲- تنظیم گزینه Input By به حالت Pick Line String
- ۳- معرفی خطوط رشته ای
- ۴- تائید کل کار

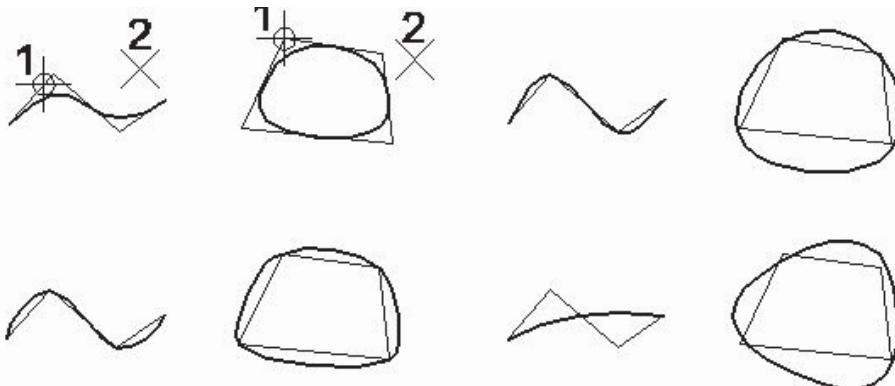


Top Left: Define Control Pts.; Top Right: Through Points; Bottom Left: Catmull-Rom, Bottom Right: L-Square by Num. B-spline curves constructed by identifying a line string or shape. The same curves could be placed by entering data points at the same position as the vertices. In these examples, the Order is 3, and for Least Square only, the number of Poles is also 3.



ساختار درون یابی به کمک کمان ها

در واقع شما به کمک این فرمان می توانی کمان هایی در جهت عقربه های ساعت ترسیم کنید برای این منظور کافیست یکی از دو انتهای کمان را کلیک کرده سپس نقطه اوج قوس را معرفی کرده و در پایان نقطه انتهای را معرفی کنید تا مترسیم کام کامل شود.

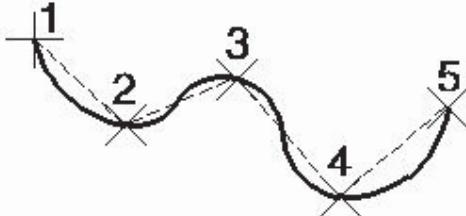

'Interpolation by Arcs. Input By set to Enter Data Points (top) and Pick Line String(bottom).




ایجاد منحنی های مرکب

برای استفاده از این فرمان کافیست ابتدا ایکون بالا را انتخاب کرده و اقدام به ترسیم منحنی های مختلف نمایید.




ایجاد منحنی های کله قندی


از این روش برای ایجاد منحنی های کله قندی استفاده می شود. که به دو دسته توایع هذلولی و توایع سهمی

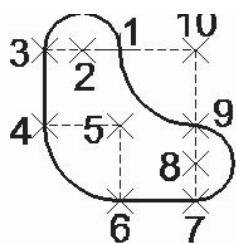


A

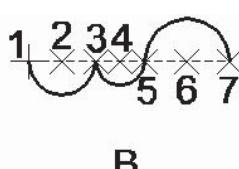


B

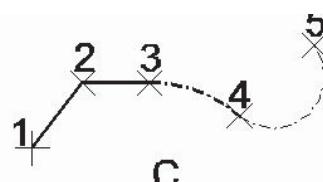

C

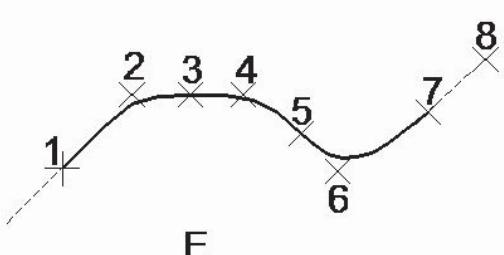

E

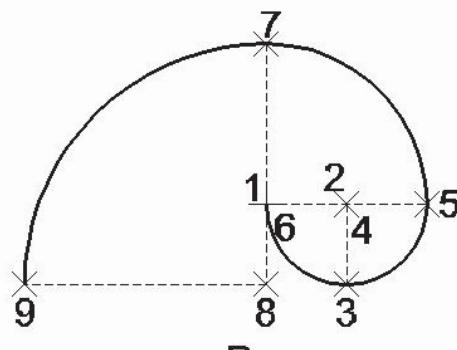

D

Place Composite Curve. Clockwise from top left:

A: Smooth Corners is on. At first, Mode is Arcs By Center. After data point 3, Mode is set to Line Segments, back to Arcs By Center after data point 4, and so on. The figure is closed by entering a data point at the same location as the origin or by clicking Close Element.


B: Mode is Arcs By Center. For first two arcs, Smooth Corners is off. After data point 5, Smooth Corners is on.

C: Mode is initially Line segments. After data point 3, the Mode is changed to Arcs By Edge and the Line Style is also changed. After data point 4, the Line Weight is changed.

D: The Fibonacci curve is placed with Mode set to Arcs by Center, Smooth Curves on, and Arc Angle set to 90°. The Arc Radius is 1 for first two arcs and is changed to 2 and 3 after data points 5 and 7, respectively.

E: Mode is Bézier curve. The odd-numbered data points define anchor points; the even numbered ones define direction (tangency) points. A Reset was entered after data point 8 to complete the curve.

نقسیم می شوند روش کار بدین صورت است که ابتدا ابزار مذکور را انتخاب کرده ابتدا یکی از دو انتهای کله قند را انتخاب کرده در ادامه سمت دیگر این کله قند را انتخاب کنید و در پایان با انتخاب راس کله قند کار ترسیم را به پایان می برمیم.

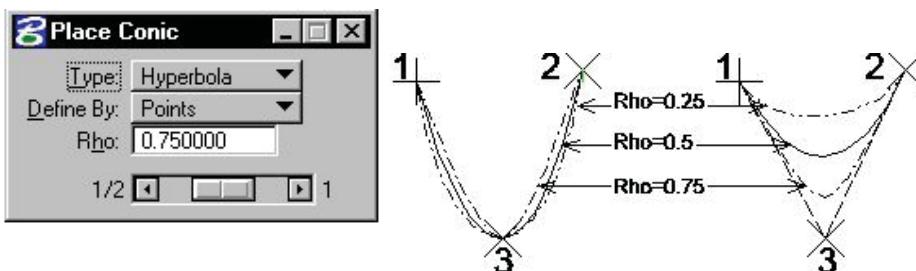


Place Conic. Left: By Points; Right: By Tangent. Double-dotted curves are partial ellipses ($0.0 < p < 0.5$), solid curves are parabolas ($p = 0.5$), and single-dotted curves are hyperbolas ($0.5 < p < 1.0$).

ایجاد مارپیچ

باری ایجاد مارپیچ ابتدا ابزار بالا را انتخاب کرده سپس نقطه ای را به عنوان مبداء مارپیچ انتخاب کرده سپس انتخاب یک نقطه جهت تعیین مماس با مبداء و انتخاب نقطه ای جهت تعیین جهت مارپیچ را انتخاب کنید تا ترسیم مارپیچ انجام شود.

ایجاد معادل کردن

از این فرمان برای Offset کردن منحنی های ایجاد شده استفاده می شود. برای این منظور ابتدا از جعبه ابزار مربوطه ایکون بالا را انتخاب کرده ابتدا تیک گزینه Distance را فعال کرده فاصله را مشخص کرده سپس منحنی مورد نظر را فعال کرده و جهت را انتخاب می کنیم تا عملیات پایان می یابد.

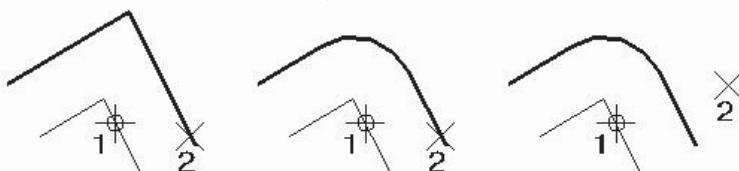

Constructing an Offset Curve (Make Copy on). Left: Gap Fill Mode set to Miter and Distance off. Center: Gap Fill Mode set to Round and Distance off. Right: Gap Fill Mode set to Round and Distance On.



استخراج پارامتر های ISO خط

این فرمان فقط در طراحی های سه بعدی کاربرد دارد



تغییر تنظیمات منحنی فعل

از طریق این گزینه امکان دسترسی به تمام تنظیمات مربوط به منحنی ها به وجود می اید.



باز سازی یک منحنی

از این فرمان برای تغییر کردن و یک دست کردن منحنی هایی که از تعداد زیادی Spline تشکیل شده باشد استفاده می شود مراحل انجام کار شامل انتخاب این فرمان از جعبه ابزار مربوطه تنظیم پنجره مدیریت فرمان این فرمان معرفی Spline و تائید کل کار.



امتداد دادن یک منحنی

از این فرمان برای گسترش یک منحنی می توان استفاده کرد برای این منظور انتخاب ابزار از جعبه ابزار تنظیم پنجره مدیریت فرمان این فرمان و در انتهای معرفی منحی مراحل انجام این کار می باشد.

تغییر جهت عناصر


از این فرمان برای برگرداندن عناصر یا تغییر نقطه شروع آن می توان استفاده کرد. روش کار انتخاب فرمان تنظیم گزینه Mode و معرفی عنصر مورد نظر است.

تبديل عناصر به spline

برای استفاده از این فرمان آن را انتخاب نموده و عنصر مورد نظر را ب نرم افزار معرفی می کنیم

ترکیب منحنی ها

برای استفاده از این فرمان کافیست آن را انتخاب کرده ابتدا عنصر اول را از محلی که مایل به اتصال هستید انتخاب نموده سپس انتهای همان عنصر کلیک می کنید در مرحله بعد عنصر دوم را از محلی که مایل به اتصال هستید انتخاب کرده و سپس انتهای عنصر دوم را انتخاب می کنید.

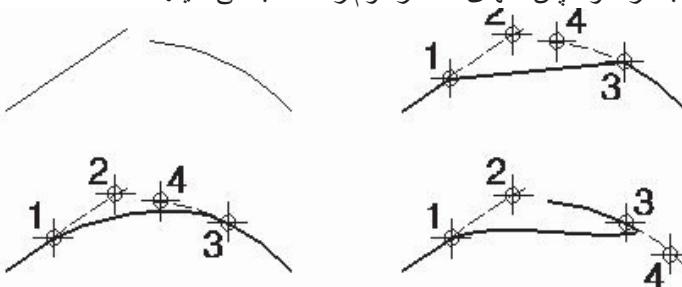

Blend Curves. Blending the line and arc shown at top left. Top right: Continuity is set to Position. Bottom: In both illustrations, Continuity is set to Tangent.

تبديل منحنی ها به خطوط

برای استفاده از این فرمان کافیست آن را انتخاب کرده و بعد منحنی را به نرم افزار معرفی کنید تا عملیات انجام شود

مسطح کردن منحنی ها

برای استفاده از این فرمان کافیست آن را انتخاب کرده و بعد منحنی را به نرم افزار معرفی کنید تا عملیات انجام شود.



تغییر شکل منحنی ها

از این گزینه برای تغییر شکل منحنی ها استفاده می شود. استفاده می شود. روش کار بدین صورت است که پس از انتخاب این فرمان از جعبه ابزار مربوطه اقدام به تنظیم نوع جابجایی نموده و در ادامه به کمک موس اقدام به انتخاب نقطه مناسب نمود و با حرکت آن منحنی را به طور دلخواه تغییر می دهیم.

ارزیابی کردن منحنی ها

از این فرمان برای بررسی های گرافیکی و عددی منحنی ها استفاده می شود


برای استفاده از این فرمان ابتدا ایکون بالا را انتخاب کرده و سپس منحنی مورد نظر را معرفی کرده و کار را تائید می کنیم.

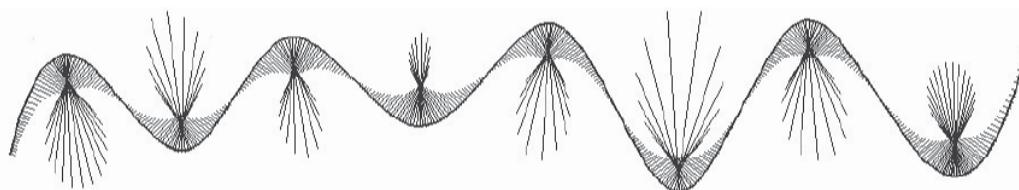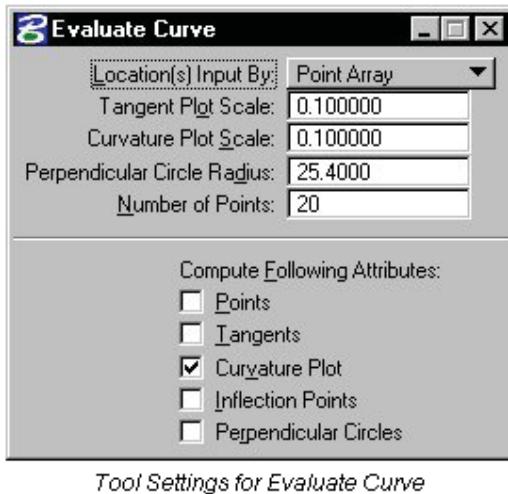

This B-spline curve is identical to the one displayed in the table of tool setting descriptions. Note that increasing the number of points in the Curvature Plot and changing the Curvature Plot Scale, this image clearly shows the first derivative.

استفاده از سیستم مختصات کمکی (Auxiliary Coordinate Systems)

در بعضی از طراحی ها این احتیاج پدید می آید که یک سیستم مختصات جدید تعریف شود در این نرم افزار امکانات قابل توجهی برای این منظور وجود دارد برای مشاهده بردار های سیستم مختصات کمکی باید به کمک کلید میانبر Ctrl+b پنجره View Attributes را باز کرده و تیک گزینه ACS Triad را فعال کرده و بر روی دکمه All کلیک می کنیم . سپس از منوی Utiliti گزینه Auxiliary Coordinates را انتخاب کرده تا پنجره مربوطه ان باز شود. از منوی Tools گزینه Define By Points submenu را انتخاب کرده

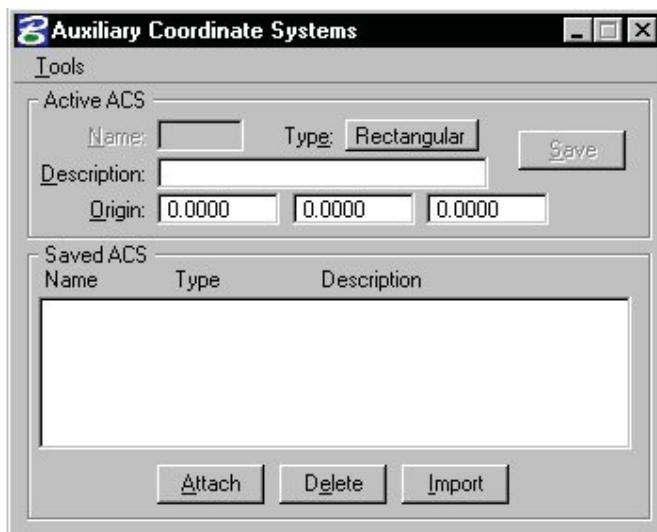

جعبه ابزار
ACS
ابزار برای تعریف

استفاده از
از این جعبه

اصلاح یا حذف سیستم مختصات کمکی استفاده می شود.



تعريف یک ACS به روش های مختلف انجام می شود. که عبارتند از :

Aligned with Element: در این روش سیستم ACS هم تراز با عناصر تعریف می شود برای این منظور ایکون رو برو را ار منوی ابزار فوق برگزیده نقطی لازم برای شناسایی ACS را معرفی می کنید(این نقطه بسته به نوع تنظیم گزینه Type که در پنجره مدیریت فرمان این فرمان قرار دارد بستگی دارد) By Points: از این روش برای تعریف ACS به کمک نقاطی باشد. بعد از انتخاب این ابزار ابتدا با انتخاب یک نقطه به عنوان مرکز انتخاب نقطه ای دیگر به عنوان قسمت مثبت محور X و نقطه ای دیگر برای تعریف قسمت مثبت محور Y برای تعریف محور Z به کمک right hand rule شود.



Aligned with View: از این گزینه برای انتخاب محور های ACS به وسیله گزینه Viwe انجام می گیرد که روش آن است که بعد از انتخاب گزینه رو برو از جعبه ابزار را فعال کرده و نمای مورد نظر را انتخاب می کنیم تا ACS درون آن تعریف شود.



چرخش ACS

از این فرمان برای چرخش ACS بدون تغییر مبداء استفاده می شود. برای این منظور ایکون بالا را از جعبه ابزار مربوطه انتخاب کرده مقدار چرخش را در کادر مربوطه وارد کرده و بر روی دکمه Done کلیک می کنیم



جابجایی در ACS

از طریق این فرمان می توان ACS موجود را جابجا نمود. برای این منظور ایکون بالا را از جعبه ابزار مربوطه انتخاب کرده مقدار جابجایی را از طریق معرفی مبدأ جدید به نرم افزار معرفی می کنید تا جابجایی انحصار شود.




انتخاب ACS

از طریق این فرمان می توان ACS موجود را به فایل طاحی خود الصاق کنید. برای این منظور ایکون بالا را از جعبه ابزار مربوطه انتخاب کرده و ACS مورد نظر را انتخاب می کنیم

فصل نهم

کار با داده های Raster

یکی از قابلیت های بسیار برجسته این نرم افزار کار با داده های برداری است. از قسمت خیلی مهم در این بخش می توان به Raster Manager dialog box اشاره کرد. که تمام توابع موجود برای

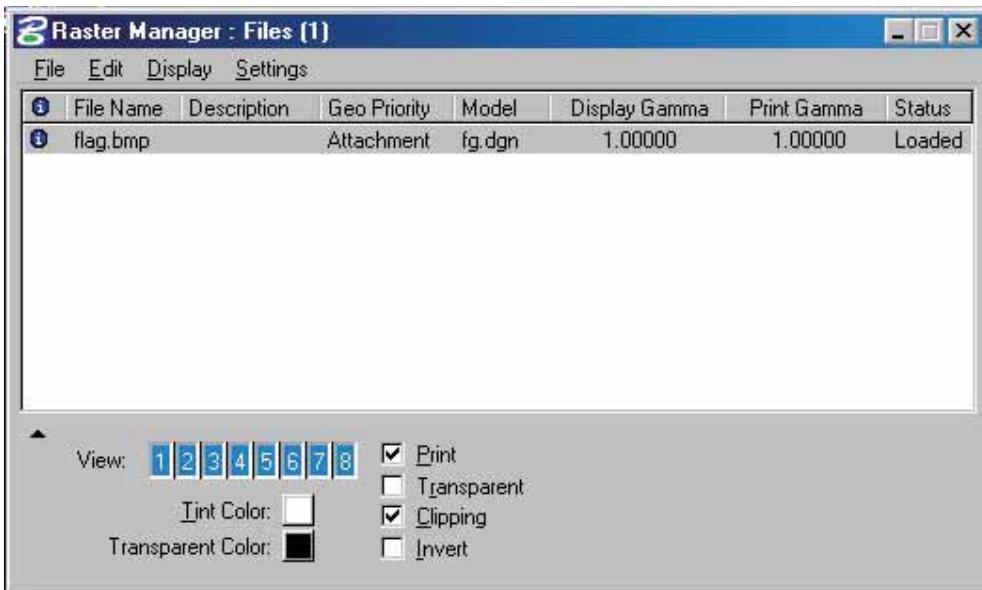

Raster Manager Dialog Box

کار کردن با این نوع داده ها از طریق ان قابل دسترسی می باشد. برای باز شدن این پنجره باید از مونوی فایل گزینه Raster Manager را انتخاب کنید. یا اینکه مسیر Tools>Raster>Contorl را فعال کرده و از خوبه ابزار باز شده گزینه Raster Manager را انتخاب می کنیم. در این پنجره لیستی از تمامی فایل های Raster که قبل اتصال شده اند. را نشان می دهد. برای اتصال فایل های جدید باید از منوی File گزینه Attach را انتخاب نمود و در کادر بعدی مسیر مورد نظر را به نرم افزار معرفی کرد.

برای دسترسی به پنجره تنظیمات این قسمت کافیست مسیر Workspace > Preferences > Raster Manager را فعال کنید

قالب های قابل پشتیبانی

لیست قالب های قابل پشتیبانی به شرح زیر اند.

File Format Name	File Extension	Color Mode	Compression	Options
Internet TIFF	.iTIFF	24 BitColor	None JPEG Minimum Loss JPEG Low Loss JPEG Medium Loss JPEG High Loss Deflate	
		Grayscale	None JPEG Minimum Loss JPEG Low Loss JPEG Medium Loss JPEG High Loss Deflate	
		256 Colors	None Deflate	
		Monochrome 2 Colors	None CCITT FAX4 PackBits RLE1 Deflate	

		RGB Alpha	None Flashpix Deflate	
CALS (TYPE1)	.cal	Monochrome	CCITT FAX4	HGR World File
Georeferenced TIFF	.tif	RGB Alpha	None	Tiled
		24 Bit Color	None JPEG Minimum Loss JPEG Low Loss JPEG Medium Loss JPEG High Loss PackBits	Tiled
		Grayscale	None JPEG Minimum Loss JPEG Low Loss JPEG Medium Loss JPEG High Loss PackBits	Tiled
		16 Colors 256 Colors	None PackBits	Tiled
		Monochrome 2 Colors	None PackBits CCITT FAX4	Tiled

HMR	.hmr	256 Colors Grayscale	None PackBits Deflate	
		2 Colors	None CCITT FAX4 PackBits	
IMG (24 Bit)	.a	24 Bit Color	None	HGR World File
IMG	.p	256 Colors Grayscale	None	HGR World File
Intergraph 29	.c29	256 Colors Grayscale	RLE8	Tiled
Intergraph CIT	.cit	Monochrome	CCITT FAX4	
Intergraph COT	.cot	256 Colors Grayscale	None	Tiled
Intergraph RGB	.rgb	24 Bit Color	None	Tiled
Intergraph RGB Compressed	.rgb	24 Bit Color	JPEG RLE8	Tiled
Intergraph RLE	.rle	Monochrome	RLE1	
Intergraph TG4	.tg4	Monochrome	CCITT FAX4	
JPEG (JFIF)	.jpg	24 Bit Color Grayscale	JPEG Minimum Loss JPEG Low Loss JPEG Medium Loss JPEG High Loss	HGR World File
PCX	.pcx	24 Bit Color 16 Colors	None	HGR World File

			256 Colors Grayscale Monochrome		
PNG	.png		24 Bit Color 16 Colors 2 Colors 256 Colors Grayscale Monochrome RGB Alpha	Deflate	HGR World File
Sun Raster	.rs		24 Bit Color 2 Colors 256 Colors Grayscale Monochrome	None	HGR World File
TIFF	.tif		RGB Alpha	None	HGR World File Tiled
			24 Bit Color	None PackBits JPEG Minimum Loss JPEG Low Loss JPEG Medium Loss JPEG High Loss	HGR World File Tiled

			None PackBits JPEG Minimum Loss JPEG Low Loss JPEG Medium Loss JPEG High Loss	HGR World File Tiled
		16 Colors 256 Colors	None PackBits	HGR World File Tiled
		Monochrome 2 Colors	None CCITT FAX4 PackBits	HGR World File Tiled
Targa	.tga	24 Bit Color 256 Colors Grayscale RGB Alpha	None	HGR World File
Windows BMP	.bmp	24 Bit Color 2 Colors 16 Colors	None	HGR World File
		256 Colors	None BMP RLE8	HGR World File
Bil	.bil	Grayscale 24 Bit Color	None	See note below
ERMapper	.ecw	Grayscale	None	See note below


		24 Bit Color		
Intergraph TIFF	.tif	1 Bit Color (black and white)	CCITT Fax4	See note below
Intergraph 30	.c30	Grayscale	JPEG Compression	See note below
Intergraph 31	.c31	24 Bit Color	JPEG Compression	See note below
MrSID	.sid	Grayscale 24 Bit Color	Wavelet	See note below
RLC	.rlc	1 Bit Color (black and white)	RLE1	See note below

ابزار مدیریت فایل های Raster

برای مدیریت فایل های رستری در این نرم افزار فرمان های مختلفی وجود دارد. که به دو گروه مستقل تقسیم می شود. برای دسترسی به این تنظیمات Tools > Raster > Main را انتخاب کنید تا فعال شود از طریق بنجره این فرمان به دو دسته از فرمان های دیگر دسترسی پیدا می کنیم که شامل Raster Display tool box که تنظیمات نمایش فایل های رستری در آن قرار دارد. و box Raster Control tool box که جعبه ابزار اصلاح فایل های رستری است.

: Raster Display tool box

از این جعبه ابزار بارای کنترل پارامتر های نمایش استفاده می شود که فرمان های آن به شرح زیر است

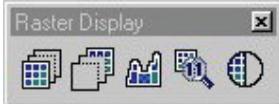

فعال کردن یک تصویر

همانطور که مشخص است در صورتی که جذین فایل تصویری با هم در یک فایل Dgn ذخیره شده باشد. این فرمان برای به جلو اوردن و فعال کردن یکی از انها استفاده می شود. نحوه استفاده از آن بدین صورت است که ابتدا فرمان فوق از جعبه ابزار مربوطه انتخاب کرده گزینه Action To Front را در حالت تنظیم کرده و سپس بر روی تصویر مورد نظر کلیک می کنیم.



غیرفعال کردن یک تصویر

این فرمان عکس فرمان اول و برای غیر فعال کردن تصویر کاربرد دارد.



جا کردن عکس در کادر نمایش

از این برای Fit کردن یک تصویر بون توجه به مقیاس ان در صفحه نمایش استفاده می شود. برای استفاده از ان کافیست ایکون بالا را از جعبه ابزار مربوطه انتخاب کنید. گزینه mode را در حالت All Rasters قرار داده و عکس مورد نظر را کلیک می کنیم.




اندازه حقیقی

از این گزینه برای رساندن عکس به اندازه واقعی ان استفاده می کنیم . برای استفاده از ان کافیست ایکون بالا را از جعبه ابزار مربوطه انتخاب کنید. و سپس با کلیک بر روی عکس مورد نظر انرا به اندازه واقعی ان تبدیل کنید.



Contrast/Brightness

از طریق پنجره مدیریت فرمان این فرمان شما می توانید میزان درخشندگی و تابش نور را کنترل نمائید.

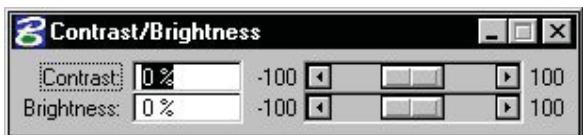

از جعبه ابزار برای کنترل عملیات الصاق حذف و اصلاح استفاده می شود.



باز کردن Raster Manager

از این گزینه برای باز کردن پنجره Raster Manager که قبلا ذکر ان رفت نیز می توان استفاده کرد.



الصاق فایل

از طریق این فرمان می توان به صورت مستقیم اقدام به الصاق تصویر های مورد نظر نمود. از طریق کادر تبادلی اقدام نمود.




انتخاب بیش از یک فایل تصویری در یک نما

از این فرمان برای انتخاب یک یا چند تصویر استفاده می شود.



از گزینه زیر برای اصلاح تصاویر از جمله اندازه و گشیگی در تصاویر را می توان اصلاح نمود.

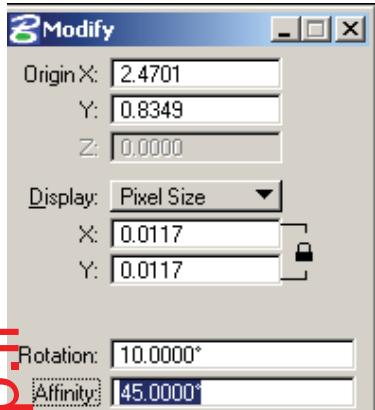

در کادر Base Point origin(X,Y) کاربر می تواند عکس را تغییر دهد.

در کادر Display(X,Y) کاربر می تواند اندازه عکس را تغییر دهد.

در کادر Rotation میزان چرخش عکس را می توان مشخص نمود.

در کادر Affinity میزان تاب دادن عکس مشخص می شود




از طریق این فرمان می توان یک تصویر را جابجا نمود.



از این گزینه می توان مقیاس تصویر را به صورت کلی یا هر یک از محور ها به تنهایی تغییر داد.



از گزینه برای اعمال پارامتر دوران بر عکس می توان استفاده کرد. نرم افزار برای تین منظور سه روش مقاولت را در اختیار کاربر قرار می دهد.

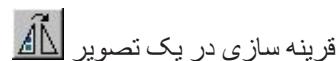

از این فرمان برای ایجاد قرینه به روش ها متفاوت برای عکس اقدام می شود.



از این فرمان برای تابانیدن عکس استفاده می شود. می شود که روش های ان بین شهر است (ظاهرات توی کار عکسی این گزینه خیلی کاربرد دارد)

:Align (Move, Scale)

در این روش فقط دو نقطه برای محاسبه پارامتر های جابجایی و مقیاس را نیاز دارد.

:Similitude (Move, Scale, Rotate)

در این روش برای محاسبه تمام پارامتر ها جابجایی مقیاس و چرخش حداقل دو نقطه مورد نیاز است ولی در صورت وارد کردن نقاط بیشتر محاسبه دقیق تر خواهد بود.

:Affine (Move, Scale, Rotate, Skew)

در این روش برای محاسبه باید حداقل سه نقطه معین وجود داشته باشد. و جو قاطع بیشتر باعث محاسبه دقیق تر این عناصر خواهد شد.

:Clear Last Point

این روش برای اصلاح مختصات در روش های قبل کاربرد دارد.

 برش در یک تصویر

از این گزینه برای برش (Crop) در تصاویر استفاده می شود. برای استفاده از جعبه ابزار مذکور گزینه بالا را فعال کرده متد مورد نظر برای انتخاب محوطه برش تنظیم نموده. نوع برش درونی Clip Boundary یا بیرونی Clip Mask را تنظیم کرده و کل کار رو تائید می کنیم تا کار انجام شود.

 اصلاح برش در یک تصویر

از این گزینه برای اصلاح محوطه برش های چند ضلعی استفاده می شود.

 حذف برش

از این گزینه برای حذف برش ها چند ضلعی و برگشت به حالت اولیه استفاده می شود.

WWW.Survey-Group.ir

Email: Salehjamali@Gmail.com